

Львівська
комплексна
архітектурно-
реставраційна
майстерня

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ
ХІІІ ст. Костьол Мартина у Львові
ЗАКЛЮЧЕННЯ
/ на основі візуального дослідження
про стан несучих конструкцій
споруди та необхідні дослідно-
реставраційні заходи для їх від-
новлення. м. Львів 1986.



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр історико-
архітектурної спадщини

ДЕРББД УРСР - УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИМ СПЕЦІАЛЬНИМ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИМ ПРОЕКТНИМ
ІНСТИТУТ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАІСТЕРНЯ

ЗАМОВНИК:

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-
АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІД-
НИК У Львові.

Вам. арх. XIII ст.
„Костьол МЯРТИНІЙ”
У Львові.

Ох. № _____



Управління
охорони
історичного
середовища



Т О М

ЗАКЛЮЧЕННЯ

/на основі візуального обстеження/ про стан
несучих конструкцій споруди та необхідні
дослідно-реставраційні заходи для їх відновлення.

Дата обстеження... 6.04.86.....

Начальник ЛКАРМ

ГІП

/ ГАП



І.Р. МОГИТИЧ

В.В. ВАСИЛЕНКО

З.О. КУШНІР

м. Львів- 1986 р.



Управління
охорони
історичного
середовища



2

ЗМІСТ ТОНУ

№	Найменування	Сторінки
1.	Таблиці: "Огляд конструкції"	3
2.	Таблиці: "Необхідний обсяг дослідно-реставраційних матеріалів /документації І/"	4
3.	Графічні матеріали /ескізи/	

Дане "Заключення"
опрацював :

ІНЖЕНЕР
посада

підпис

УНІЯТ А.А.
прізвище та
ініціали

Дата : 7.01.86.

ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ.

N N	ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦІЙ.	ВИЯВЛЕНІ ДЕФЕКТИ КОНСТРУКЦІЙ.	
		Вид дефекту.	Імовірні причини дефекту.
1.	Дяк: - несучі елементи - дерев'яні. - покриття з покрівельного заліза. - є сигнатурка (на в стояках з підкосами, що впливають в б'ялки). (Споруда в даний час використовується під склад у військовій частині. В дякових конструкціях для підсилення введено дві нові ферми.) Тогоді при обстеженні сонячна; t° ≈ -3°С).	1) Над основним об'ємом костьолу покриття несправне б'ягто дір в покритті. Немає кришок люків в покрівлі. 2) Майже всі крокви, рями та ферми, а також нижня частина конструкцій сигнатурки мають зволоження, гнилі місця, шпиль. - В місцях, де відсутнє покриття, зігнили обрешітка, а також частково нижні і верхні пояси ферм, крокви. - Над центральною частиною костьолу, де знаходиться сигнатурка прогнили, поїджені, шпелем розвантажувальні б'ялки. - Також мають місце зволоження ілянки нових ферм. - Нижні і верхні пояси ферм, крокви протезовані.	1) Проржавіло покрівельне залізо через не своєчасні профілактичні заходи. 2) Замокання через несправну покрівлю.

ОБСТЕЖЕННЯ -


№№.	ДЕТАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА МАТЕ- РІАЛІВ.	ПЕРЕВІРОЧНІ РОЗРАХУНКИ КОНСТРУКЦІЙ – ДЛЯ ВИЗНАЧ. НЕОБХІДНОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ.	СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ РЕСТАВРАЦІЇ	ПРИ- МІТКИ.
	– ОБМІРИ ОКРЕМИХ ЕЛЕ- МЕНТІВ ДЯХУ (КРОКВ, РАМ, ФЕРМ).	– НОВИХ ФЕРМ ПІДСИЛЕННЯ ДЯХУ. – СИСТЕМИ КРОКВ (2 сист.).	– ДЯХОВИХ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ.	НЕОБХІДНІСТЬ ІНШИХ ПРО- ЕКТНИХ МА- ТЕРІАЛІВ БУ- ДЕ З'ЯСОВА- НА ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.



Управління
охорони
історичного
середовища



План нижніх поясів

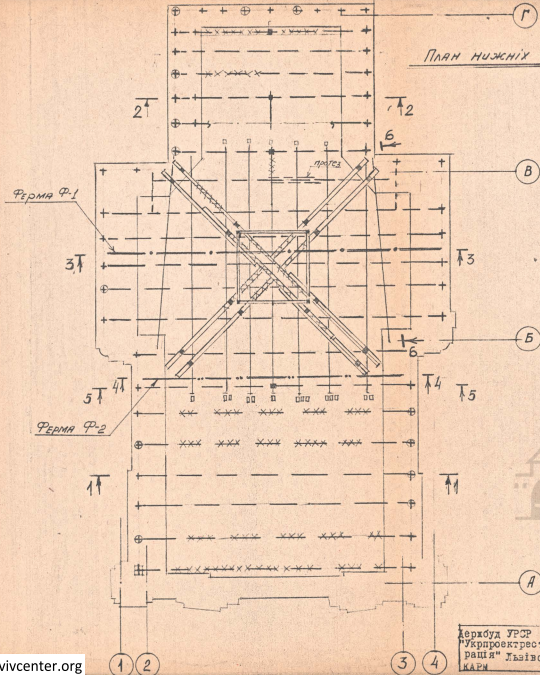

Умовні позначення

- нижні балки
- верхні балки
- xxxxx дефектні ділянки
- ⊕ — зігнули кінці крокв
- ⊞ — вся кроква зігнула




Управління
охорони
історичного
середовища


Центр міської історії
Center for Urban History

Держбуд УРСР "Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ	Лист 5	виконав перевірив	М. Мануєлиш	Мануєлиш	6.01.86
			М.	Василенко	05.86

1-1

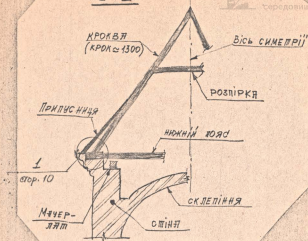

2-2

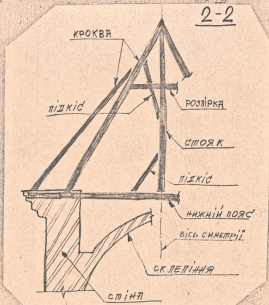

Держбуд УРСР
"Укрпроектрестав-
рація" Львівська
ДАРМ

Лист

виконав

ЧНІЯТА А.

ЧНІЯТА А.

6.01.86

перевірів


ВЕСЕЛЕНКО Ю.

ВЕСЕЛЕНКО Ю.


05.06


3-3

ФЕРМА Ф-1

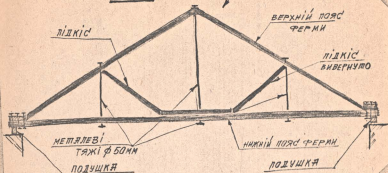4-4

ФЕРМА Ф-2

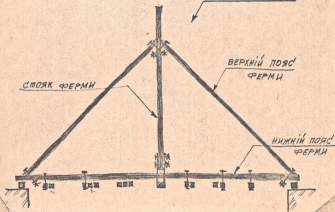

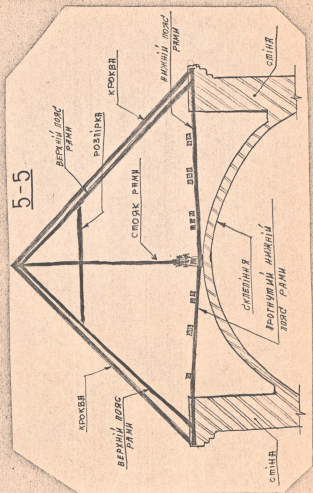

Держбуд УРСР
"Укрпроектрестав-
рація" Львівська
КАРМ

Лист

Виконав


Чуніят А.

6.01.86

Перевірив



Василенко К.

Ш.

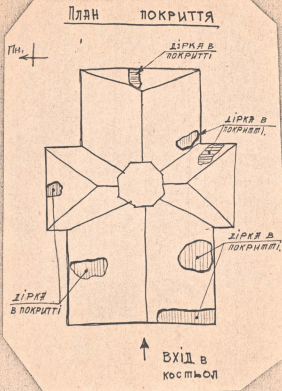

6 - 6

ВНІД.

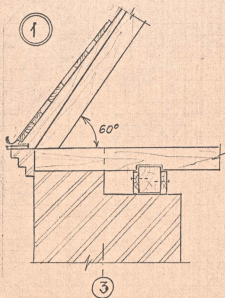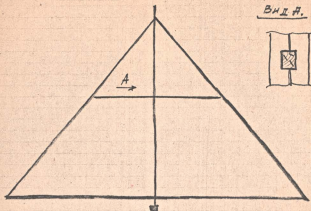

Держбуд УРСР
"Укрпроектрестав-
рація" Львівська
КАМ

Лист

10

Виконав

перевірих

УНІЯТА

ВАСИЛЕНКО

6.01.86