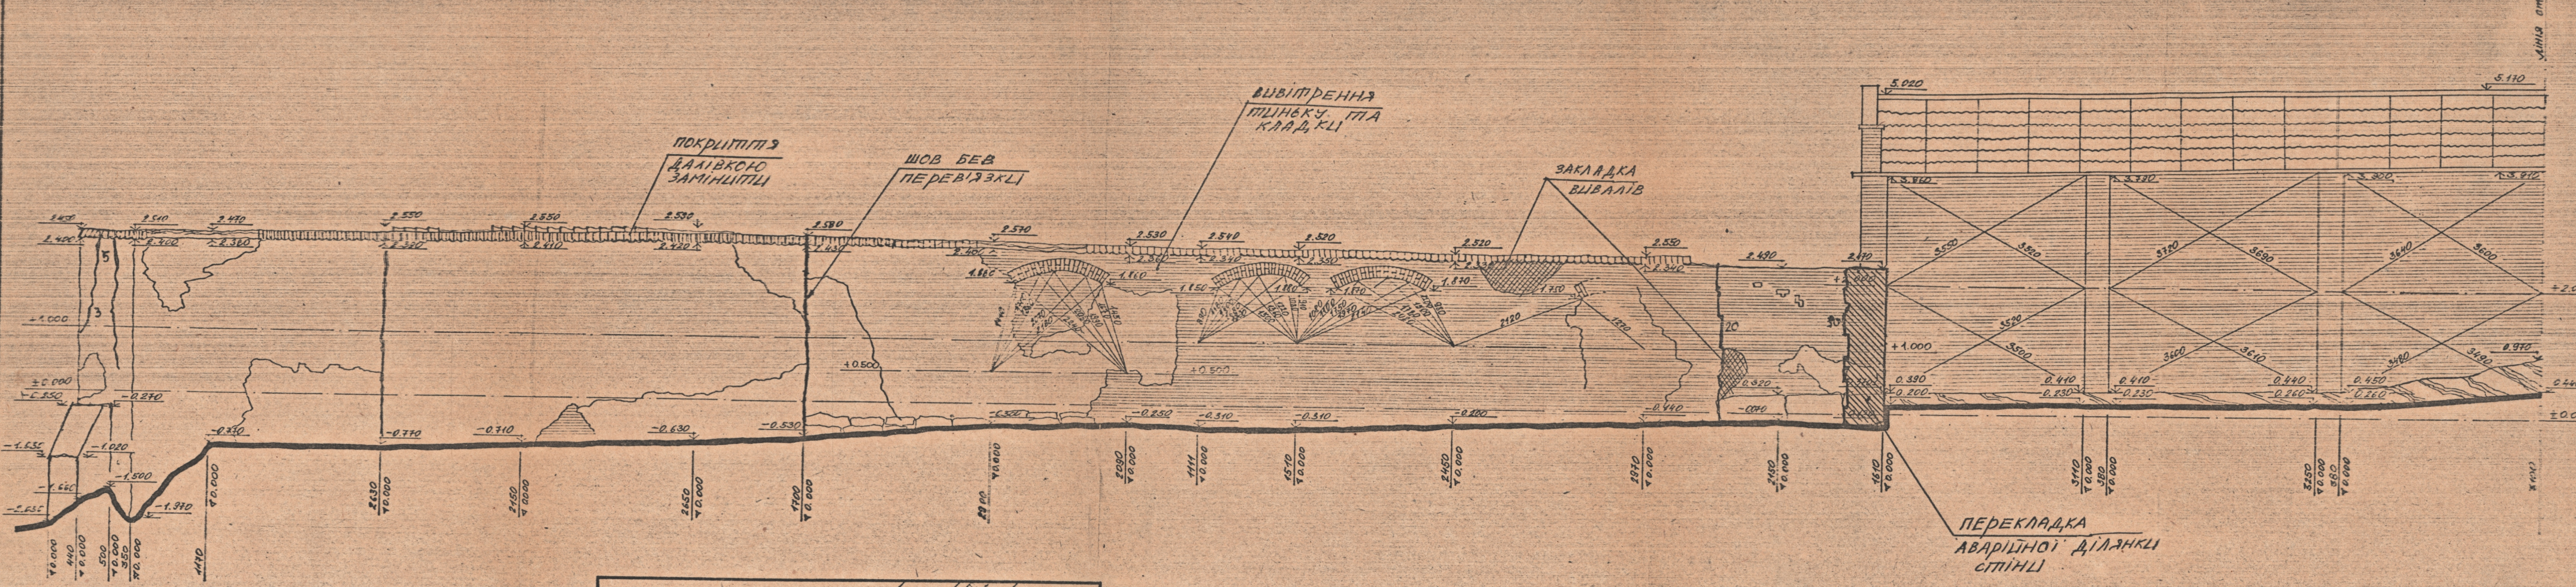

М 1:50

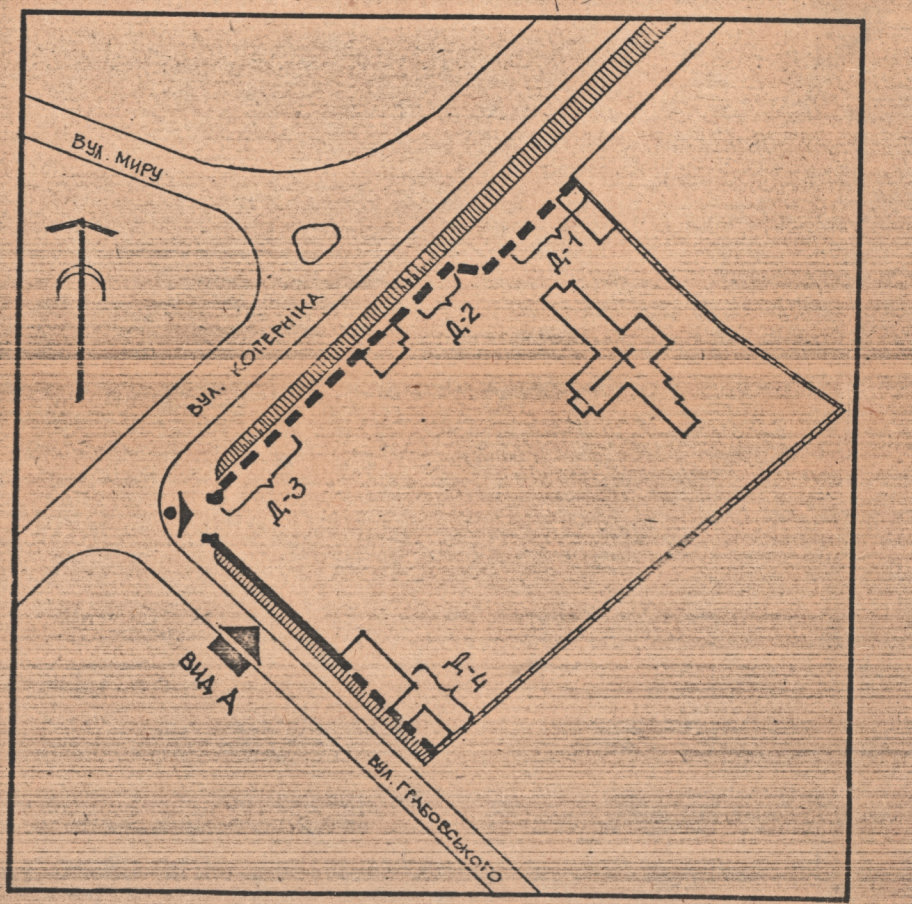

1. Вказівки по виконанню протиаварійних робіт див. текстову частину.

ГАП	Новаківська		
Кер. гр.	Гевак		
Виконав	Савчак		
Перевірив	Манчулик		

95-[illegible] II-04-01

Ансамбль костелу св. Лазаря

Південно-західна частина муру

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	1	

Фрагмент 2-2, вид А

Держбуд УРСР
„Укрзахідпроектреставрація"
м. Львів

ВЗАМ. ІНВ. №

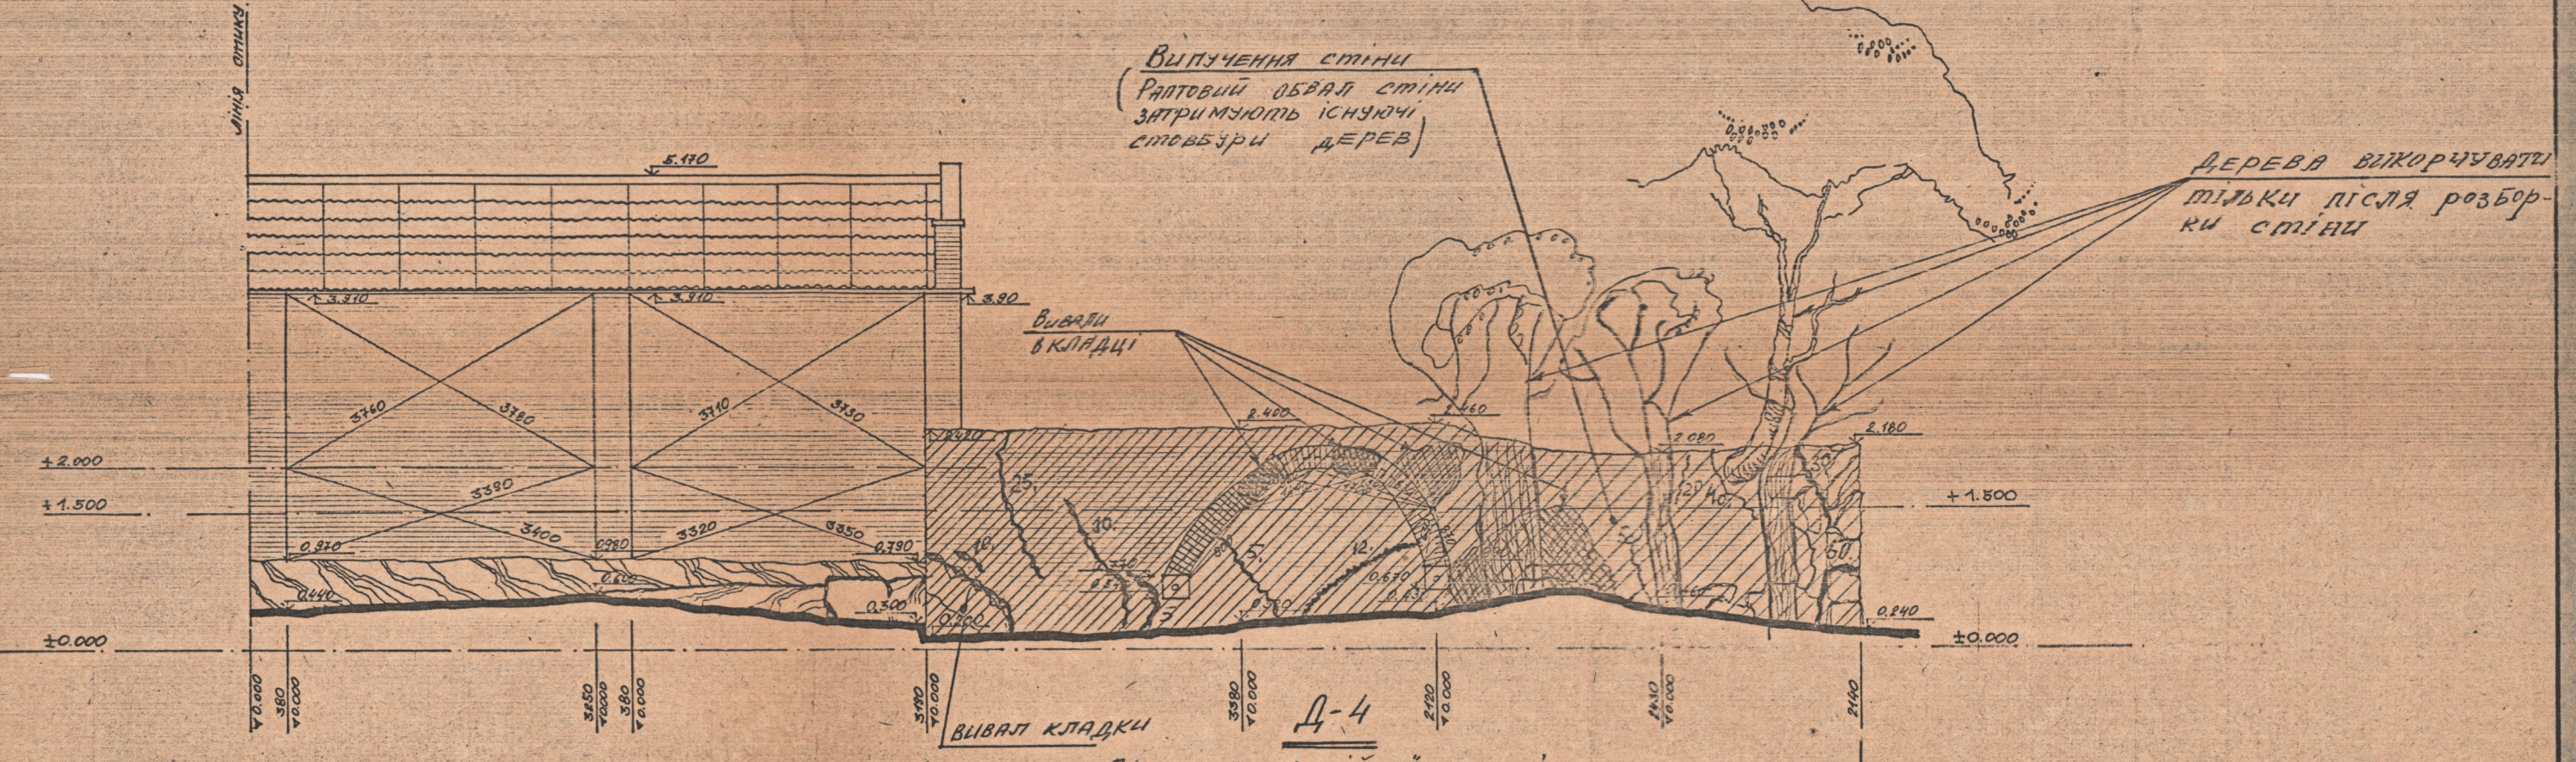

Д-4

Ділянка аварійної стіни, яка підлягає перекладці (Σ l = 10070 мм).

М 1:50

0 1 2 3 4 5м

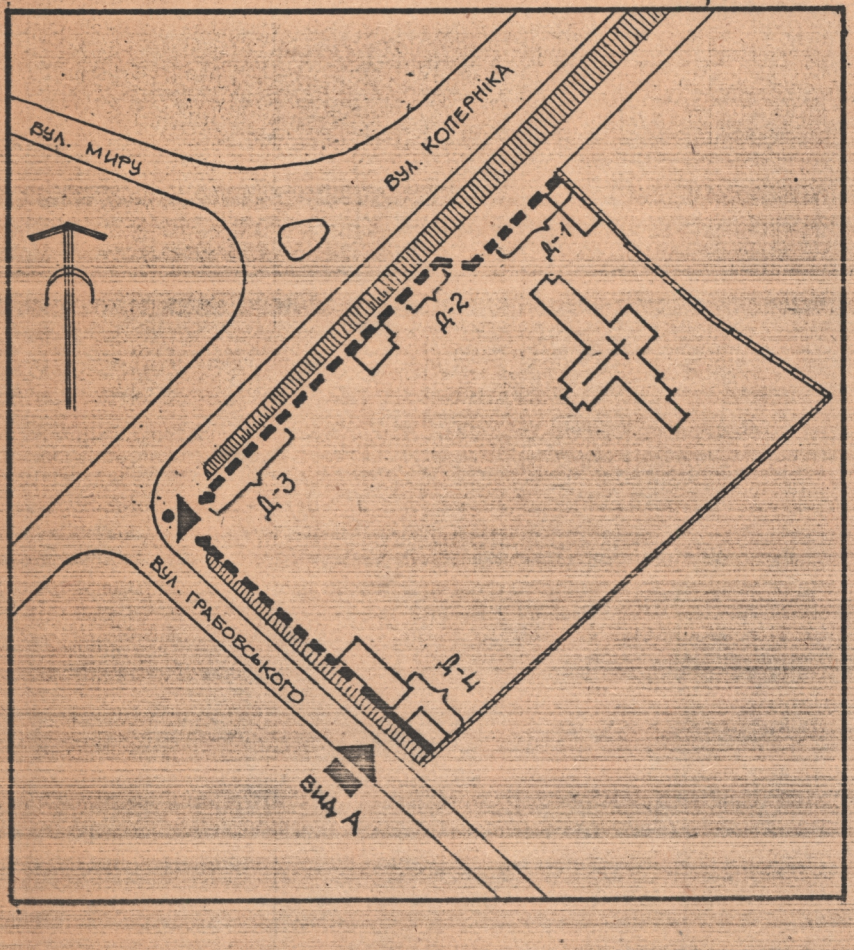

1. Вказівки по виконанню протиаварійних робіт див. текстову частину.

ГАП	Новаківська		
КЕР. ГР.	Гевак		
ВИКОНАВ	Гевак		
ПЕРЕВІРИВ	Манчишак		

95 II-04-01

АНСАМБЛЬ КОСТЕЛУ СВ. ЛАЗАРЯ

ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЧАСТИНА МУРУ

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	2	

ФРАГМЕНТ 1-1, ВИД А

"УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

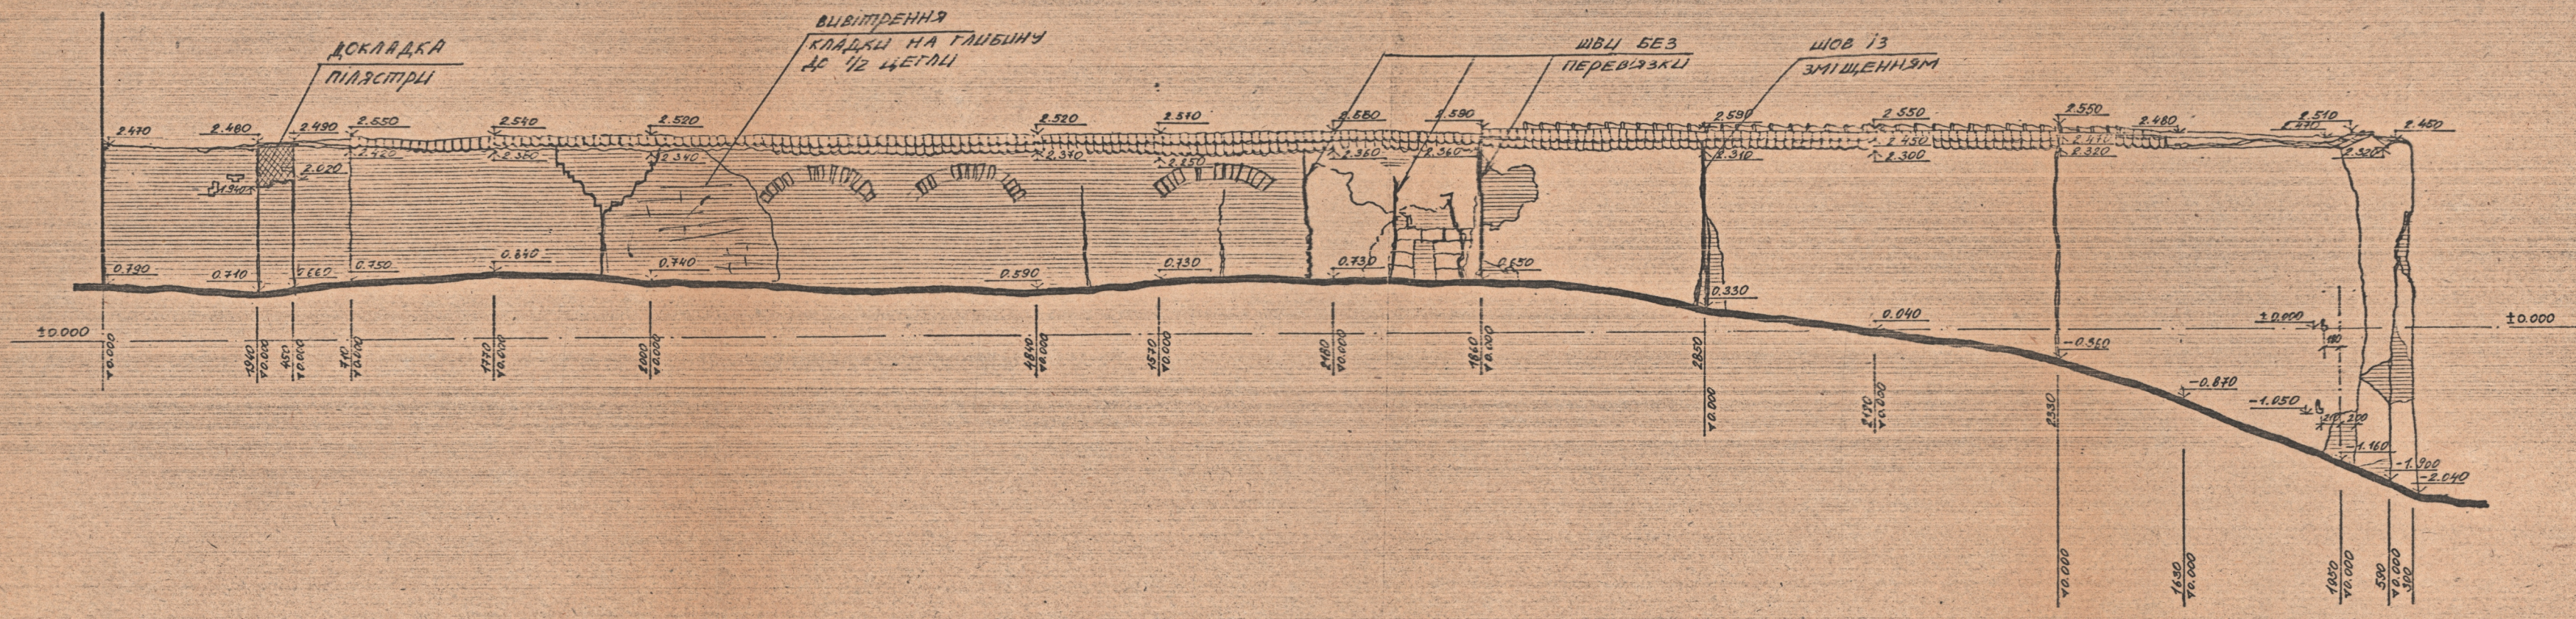

M 1:50

0 1 2 3 4 5м

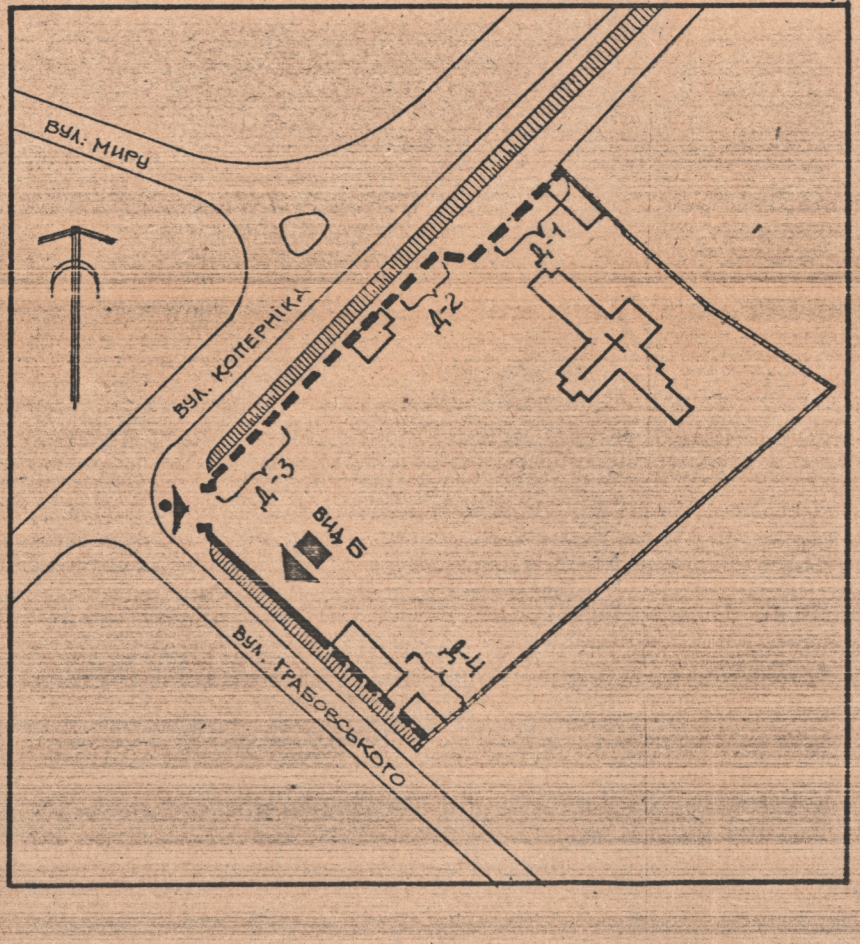

1. Вказівки по виконанню протиаварійних робіт див текстову частину.

			95-[illegible]	ІІ-04-01		
ГАП	Новаківська		Ансамбль костелу св. Лазаря			
КЕР. ГР.	Гевак		Південно-західна частина муру	Стадія	Аркуш	Аркушів
ВИКОНАВ	Савчак			Р	3	
ПЕРЕВІРИВ	Гевак		Фрагмент 2-2, вид Б	Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація" м. Львів		

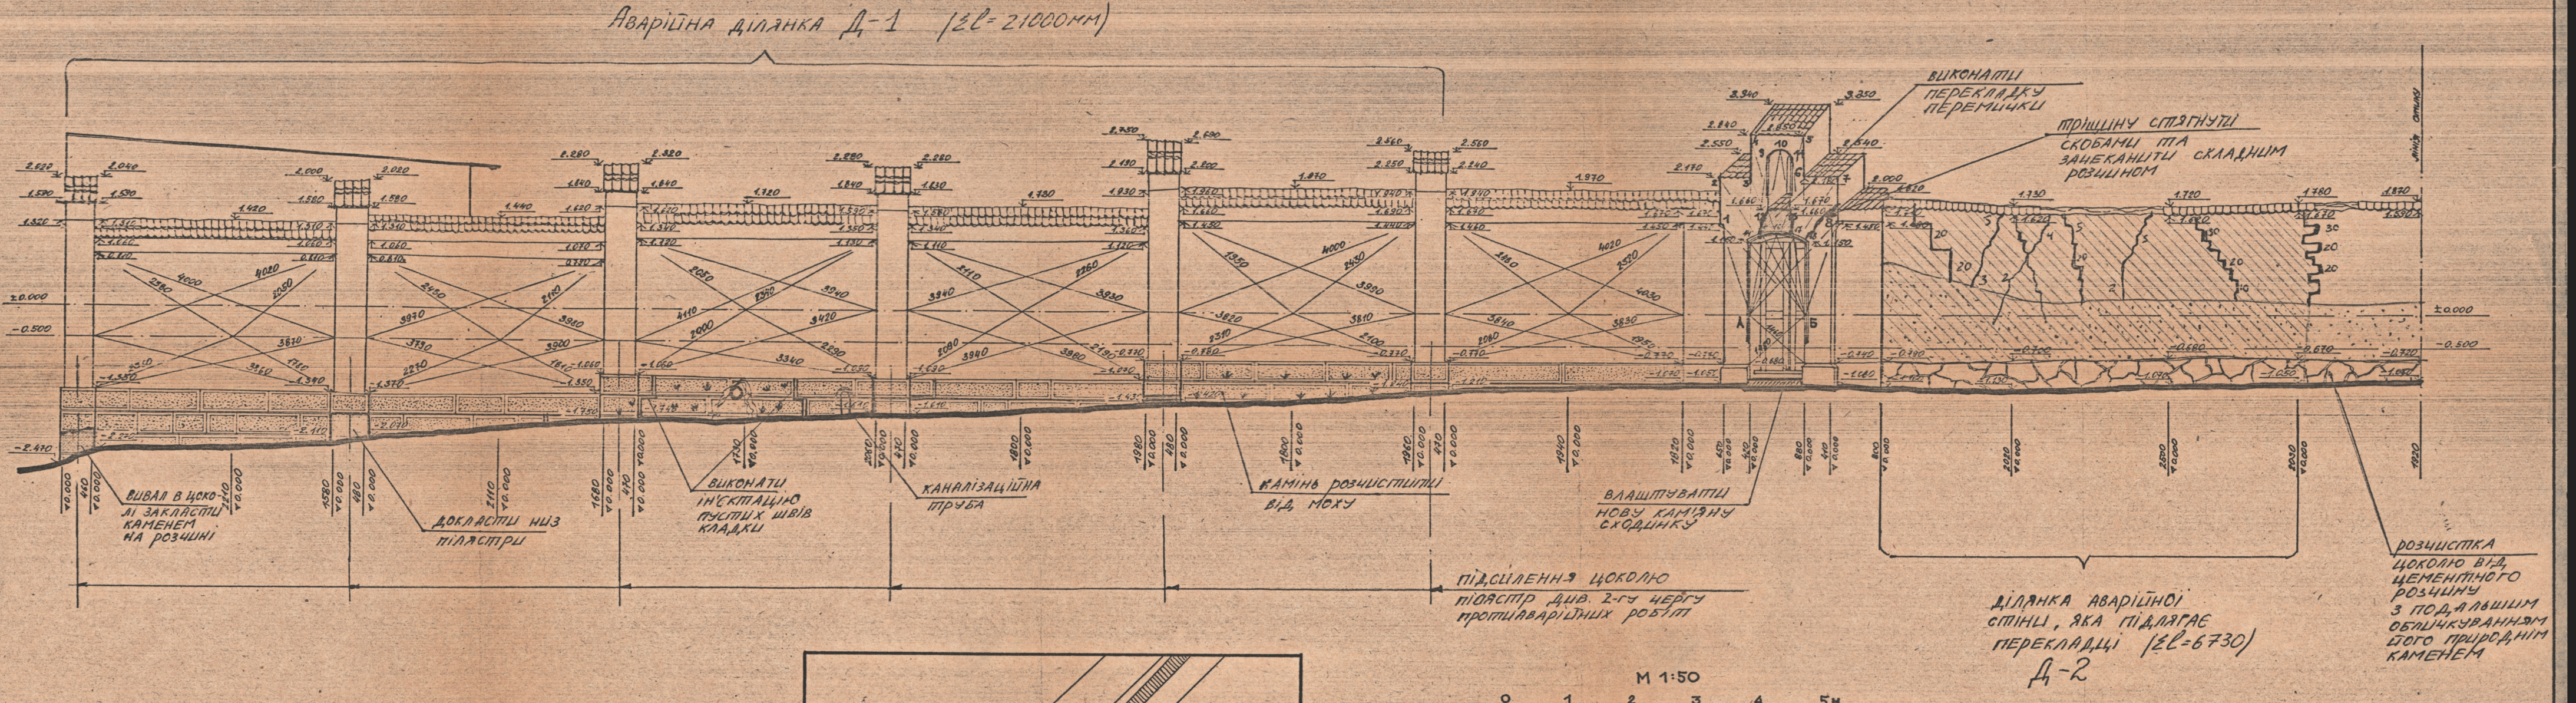
Аварійна ділянка Д-1 (Σl=21000мм)
виконати перекладку перемички
тріщину стягнути скобами та зачеканити складним розчином
лінія отмосту
±0.000
-0.500
вивал в цоколі закласти каменем на розчині
докласти низ пілястри
виконати ін'єктацію пустих швів кладки
каналізаційна труба
камінь розчистити від моху
влаштувати нову кам'яну сходинку
А
Б
підсилення цоколю ділянки див. 2-гу чергу протиаварійних робіт
ділянка аварійної стіни, яка підлягає перекладці (Σl=6730)
Д-2
розчистка цоколю від цементного розчину з подальшим облицюванням його природним каменем

М 1:50

0 1 2 3 4 5м

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
А	1590	2280	2180	—	—	2520	—	2460	2820	3060	3060	—	—	1150	1290	1420	1600	1680				
Б	2140	—	2510	—	—	2190	2290	1640	2780	2870	2720	—	—	1675	1610	1470	1300	1150				

1. Вказівки по виконанню протиаварійних робіт див. текстову частину

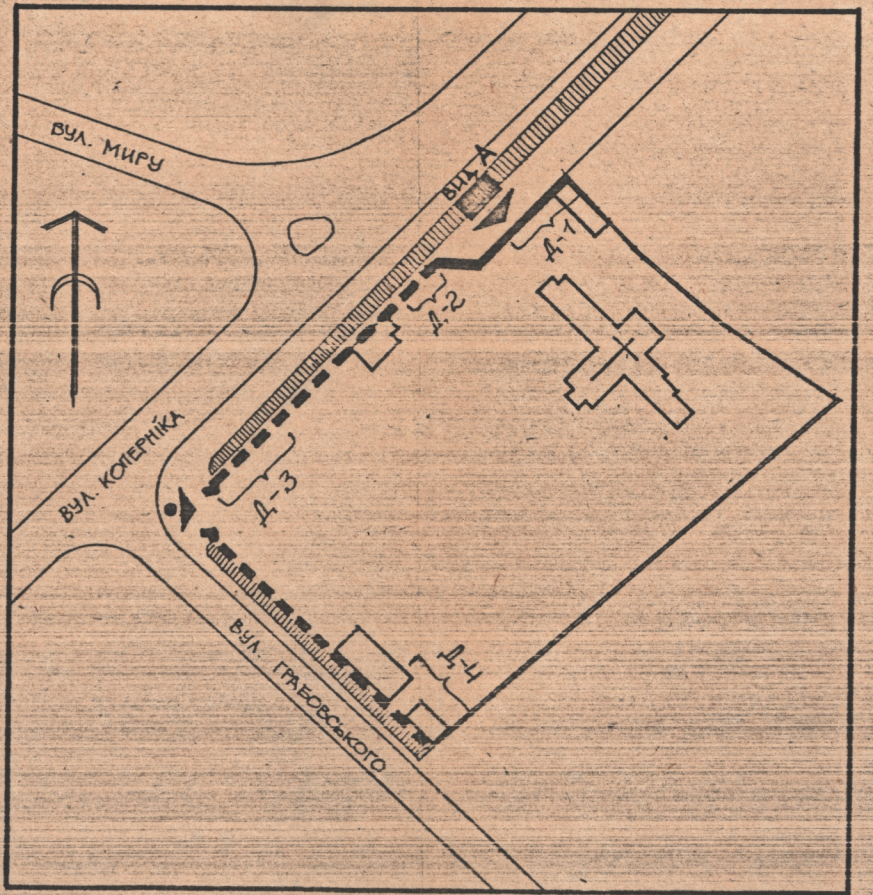

95- Ⅱ-04-01

ГАП Новаківська
Кер.гр. Гевак
Виконав Савчак
Перевірив Манчуляк

Ансамбль костелу св. Лазаря
Північно-західна частина муру
Фрагмент 5-5, вид А

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	4	

Держбуд УРСР
Укрзахідпроектреставрація
м. Львів

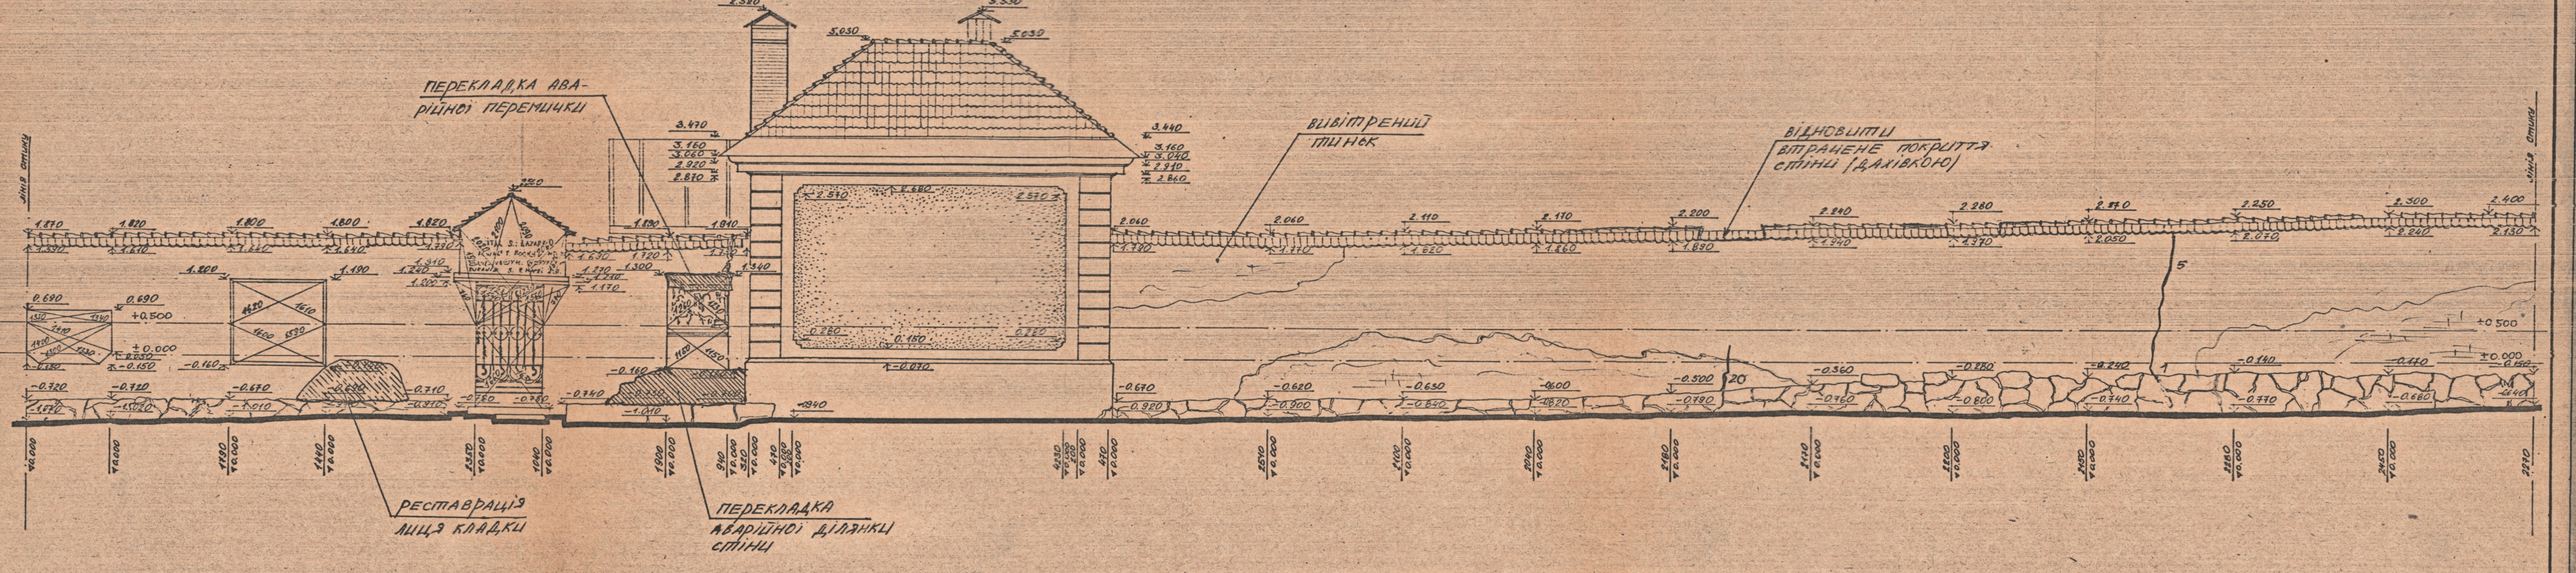
Перекладка аварійної перемички
вивітрений тинк
відновити втрачене покриття стіни (дахівкою)
лінія стику
лінія стику
реставрація лиця кладки
перекладка аварійної ділянки стіни
5
20

М 1:50

0 1 2 3 4 5 м

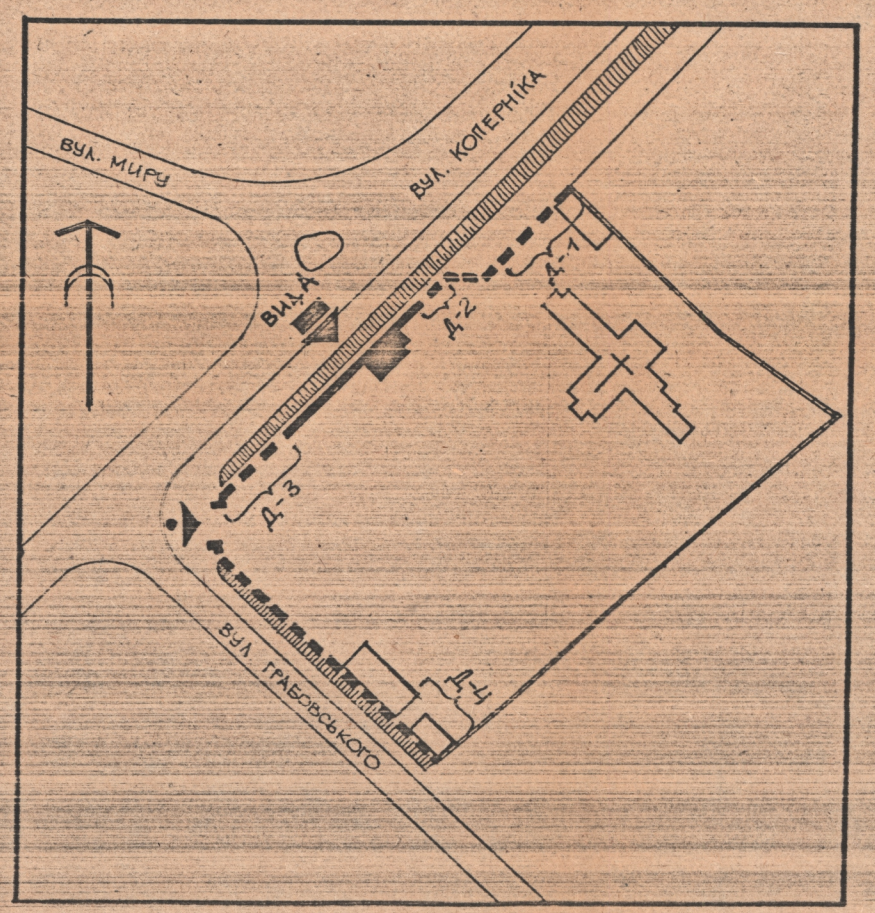

1. Вказівки по виконанню перекладки та реставрації лиця стіни див. текстову частину.

ГАП	Новаківська	
Кер. гр.	Гевак	
Виконав	Савчак	
Перевірив	Мануйлик	

95 … II-04-01

Ансамбль костелу св. Лазаря

Північно-західна частина муру

Фрагмент 4-4, вид А

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	5	

Держбуд УРСР
Укрзахідпроектреставрація
М. №5 Б

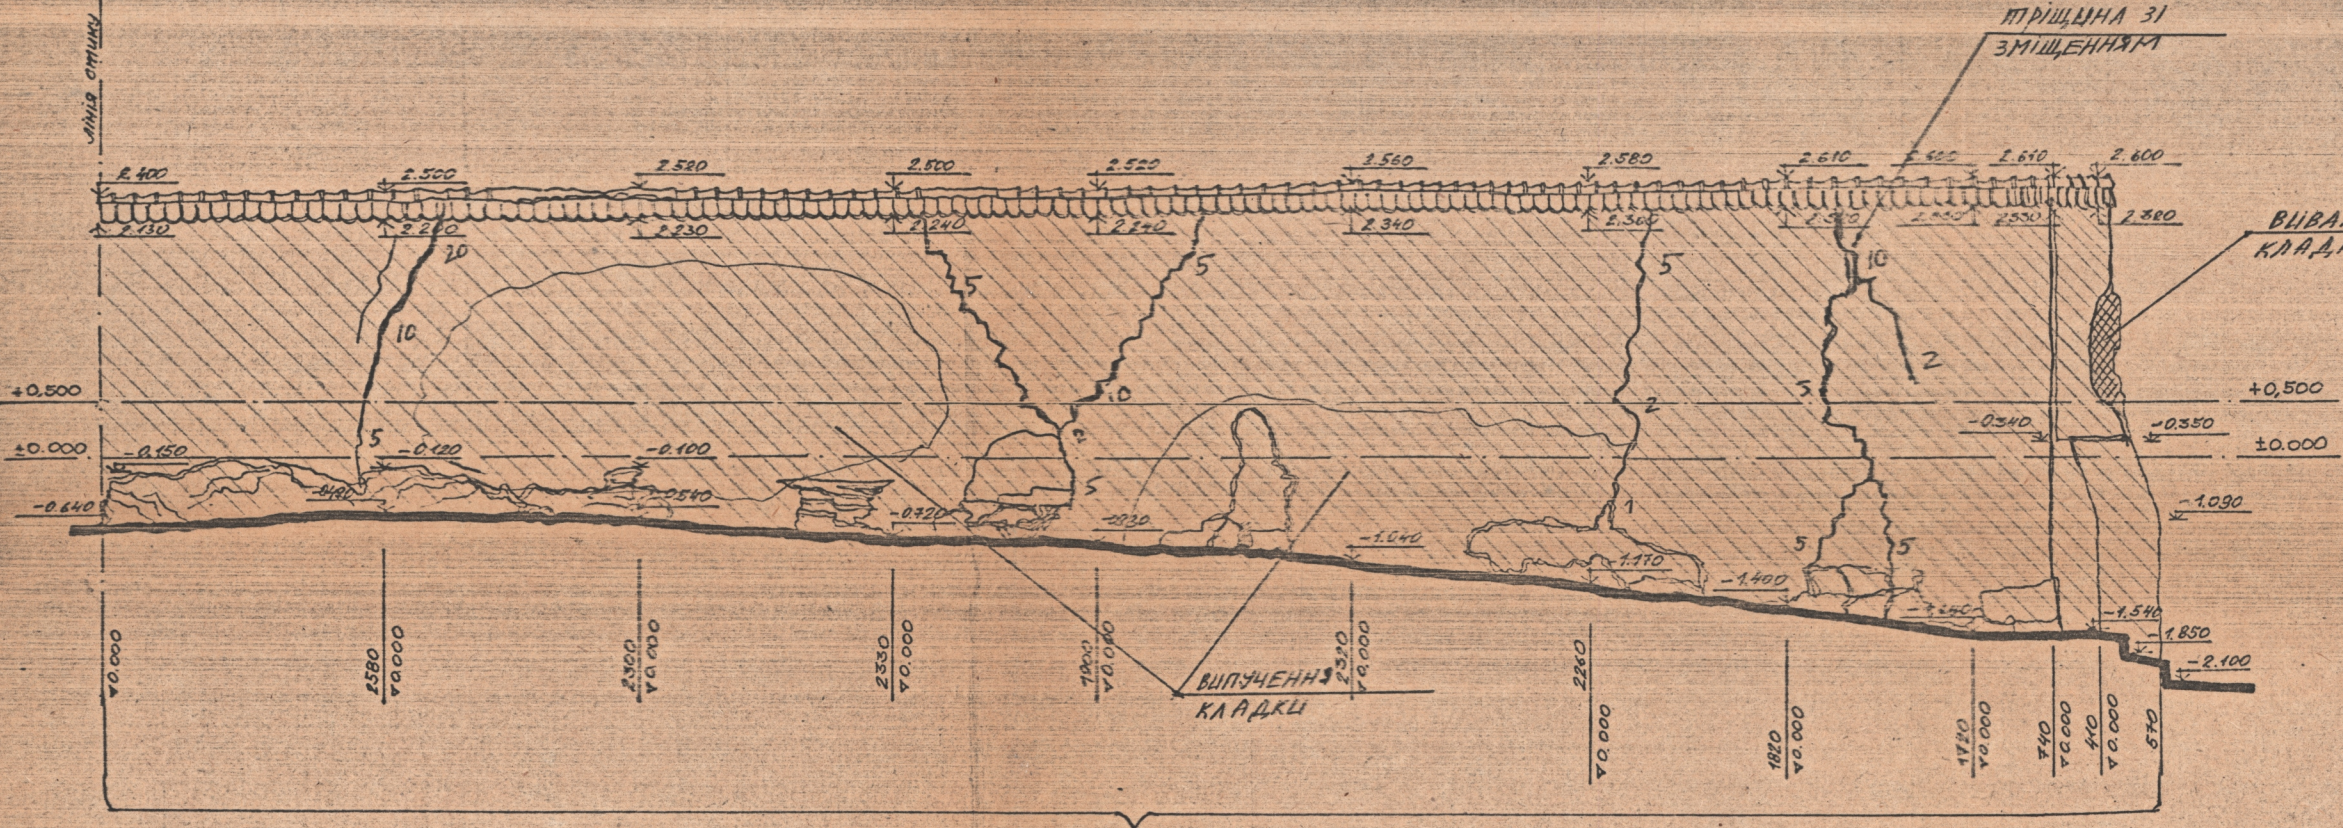

Аварійна ділянка стіни, яка підлягає перекладці;
(Σl=18 950 мм)
Д-3

М 1:50

0 1 2 3 4 5 м

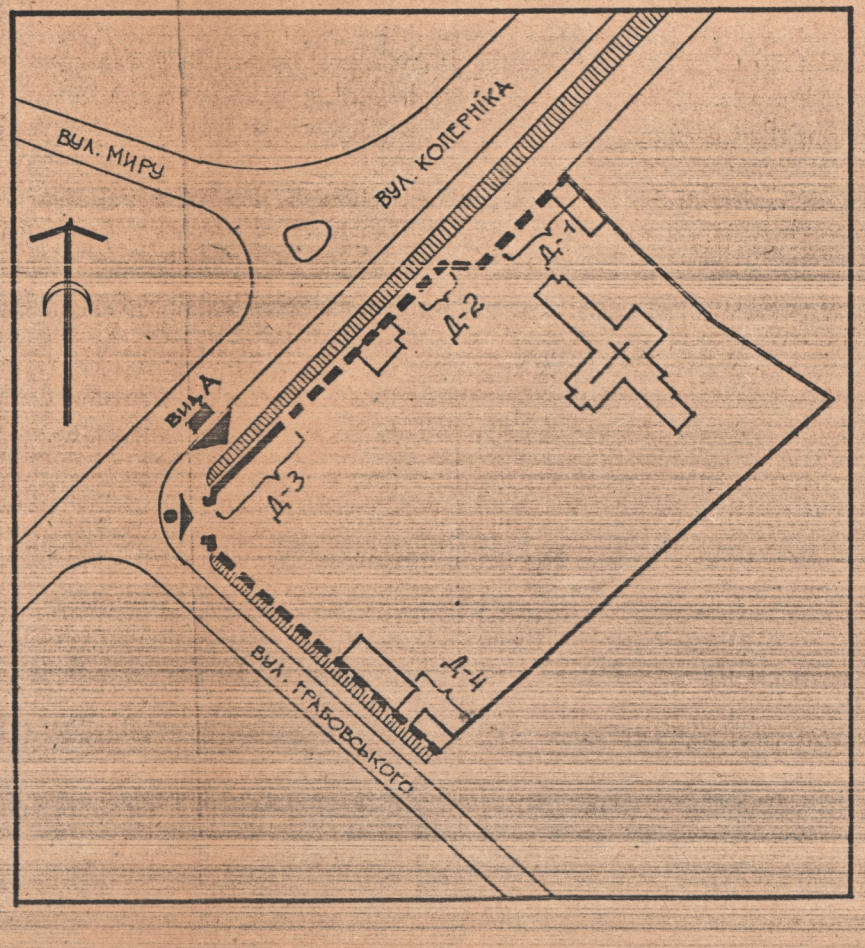

1. Вказівки по виконанню перекладки стіни див. текстову частину.

			95-[illegible] ІІ-04-01
ГАП	Новаківськ.		Ансамбль костелу св. Лазаря
Кер. гр.	Гевак		
Виконав	Савчак		Північно-західна частина муру — Стадія: Р, Аркуш: 6
Перевірив	Мануйлак		
			Фрагмент Б-Б, вид А

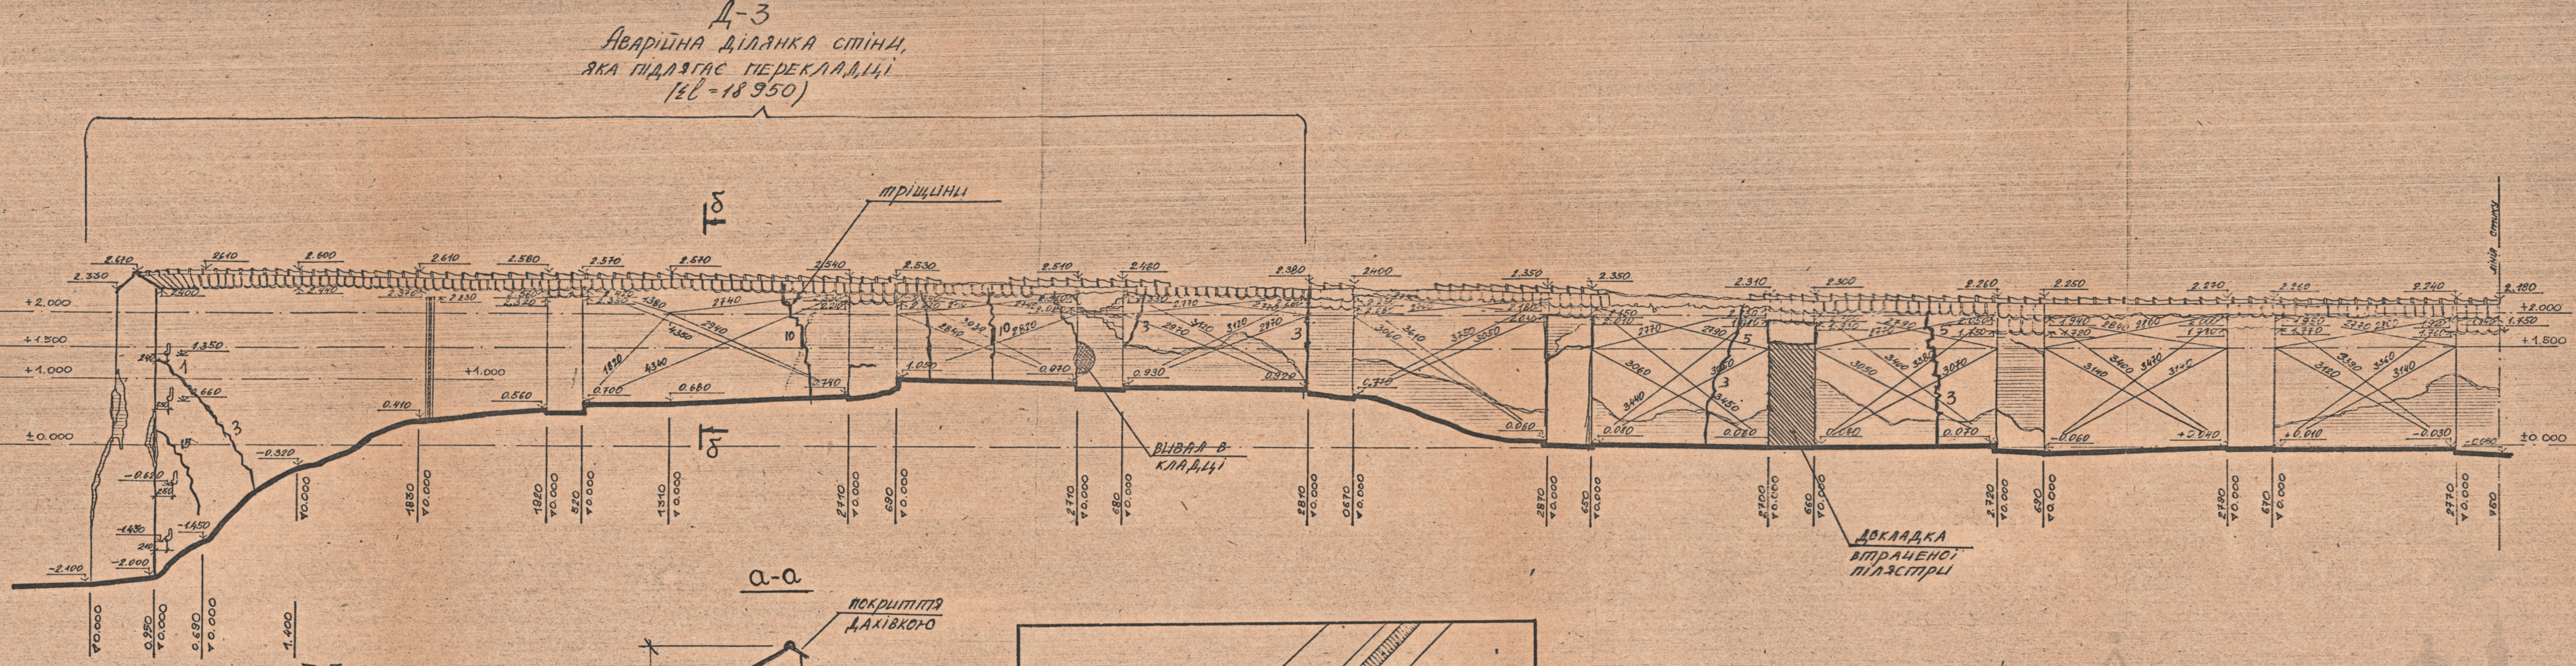

б-б

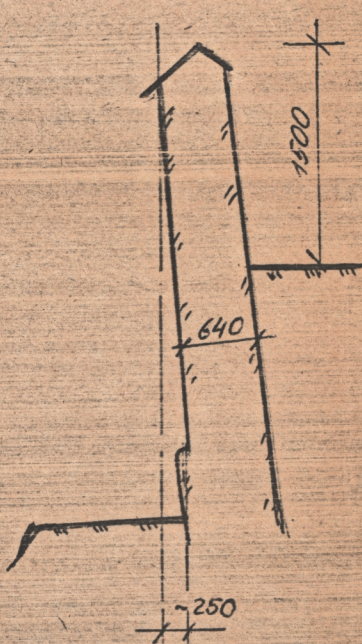

а-а

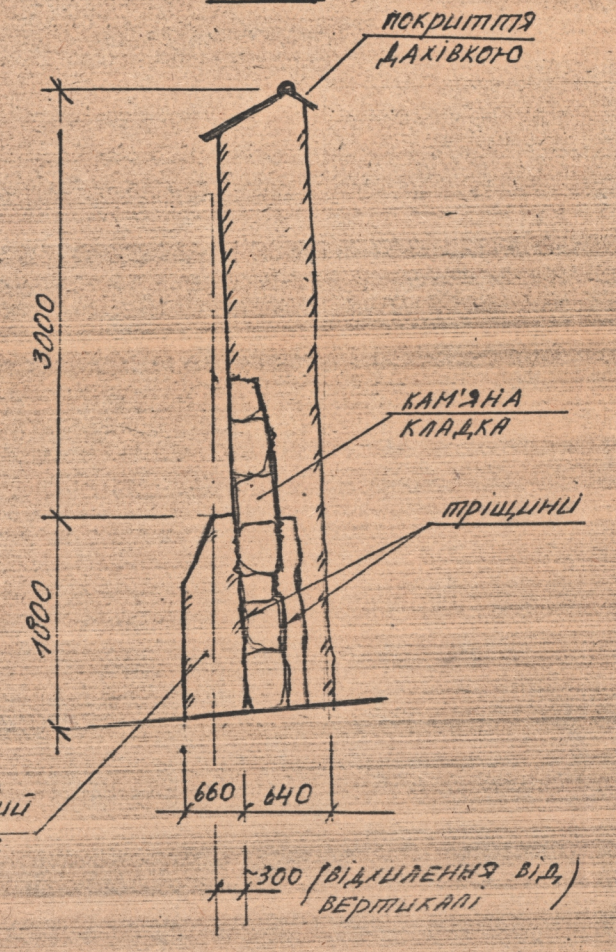

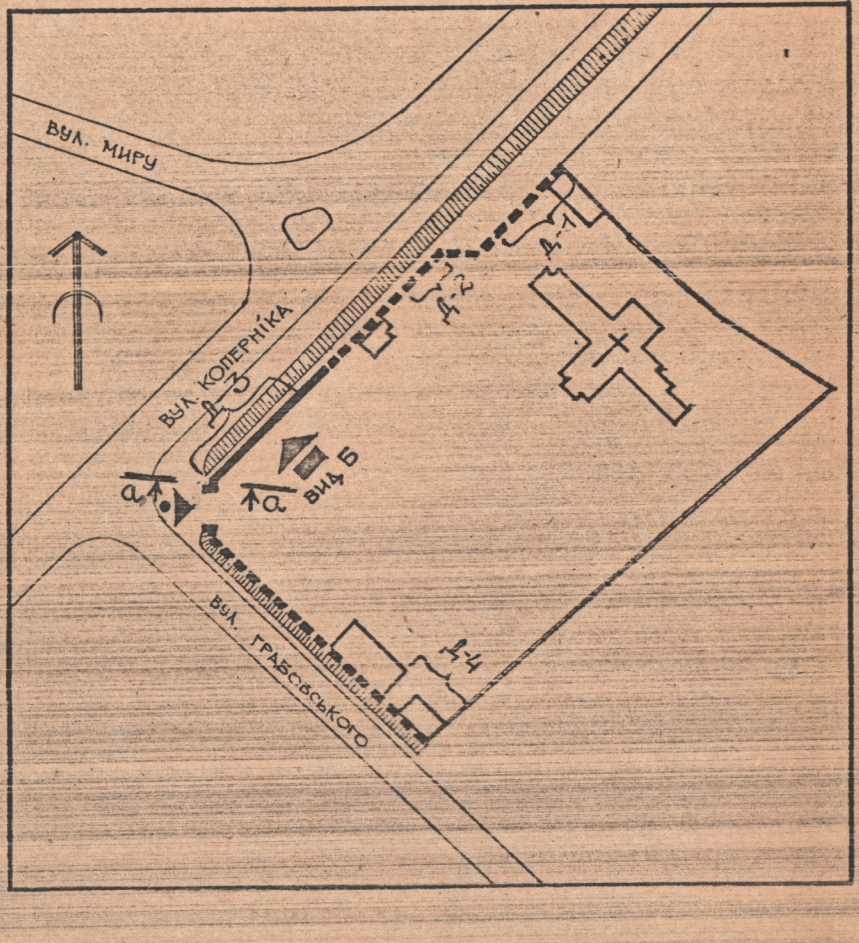

М 1:50



1. Вказівки по виконанню протиаварійних робіт див текстову частину

				95-[illegible]			II-04-01
ГАП	Новаківська			Ансамбль костелу св. Лазаря			
Кер. гр.	Гевак			Північно-західна частина - муру	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Савчак				Р	7	
Перевірив	Кантимир			Фрагмент Д-4, вид Б	Держбуд УРСР „Укрзахідпроектреставр.“ м. Львів		

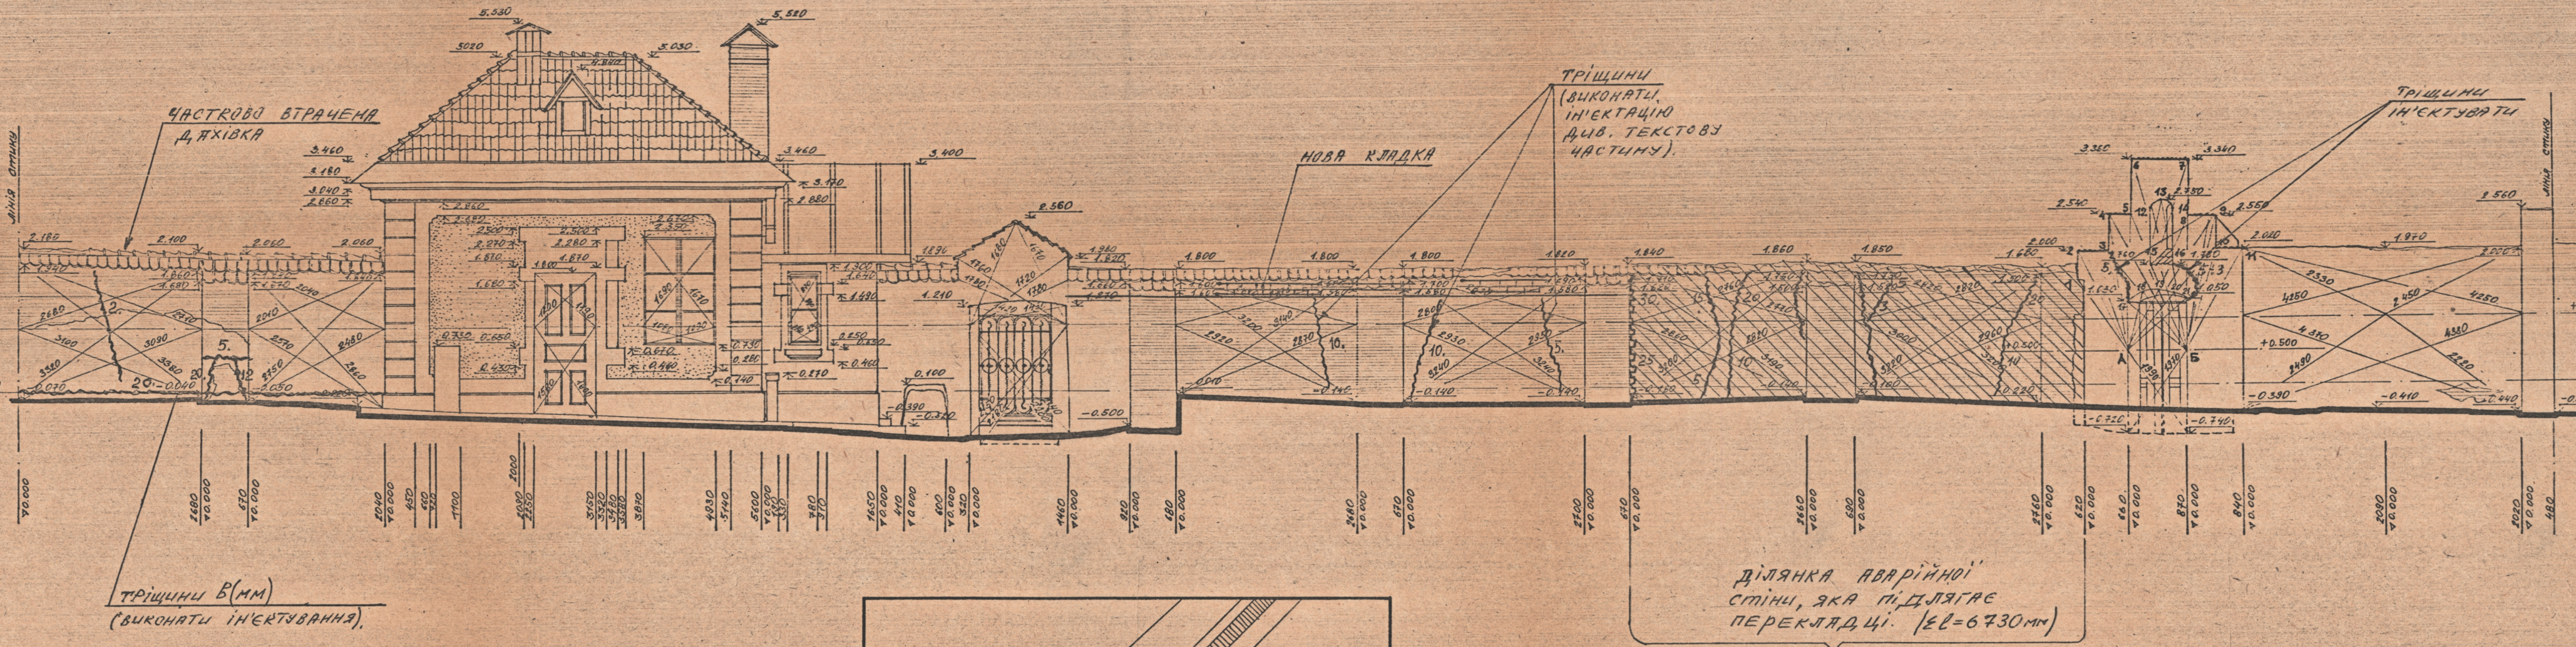
частково втрачена дахівка
нова кладка
тріщини (виконати ін'єктацію див. текстову частину).
тріщини ін'єктувати
лінія стику
лінія стику
тріщини В(мм) (виконати ін'єктування).
ділянка аварійної стіни, яка підлягає перекладці. (ℓ=6730мм)
Д-2
5.530
5.520
5.030
3.460
3.400
2.560
+1.000
±0.000
-0.500
А
Б

М 1:50

0 1 2 3 4 5 М

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А	1630	2060	1440	2190	2160	2860	3140	2560	2870	2510	3430	2070	2360	2230	1410	1590	430	360	1160	1460	1720
Б	—	3320	2690	2970	2530	3200	2850	2160	2630	1600	2170	2240	2370	2160	1650	1420	1690	1430	1740	930	750

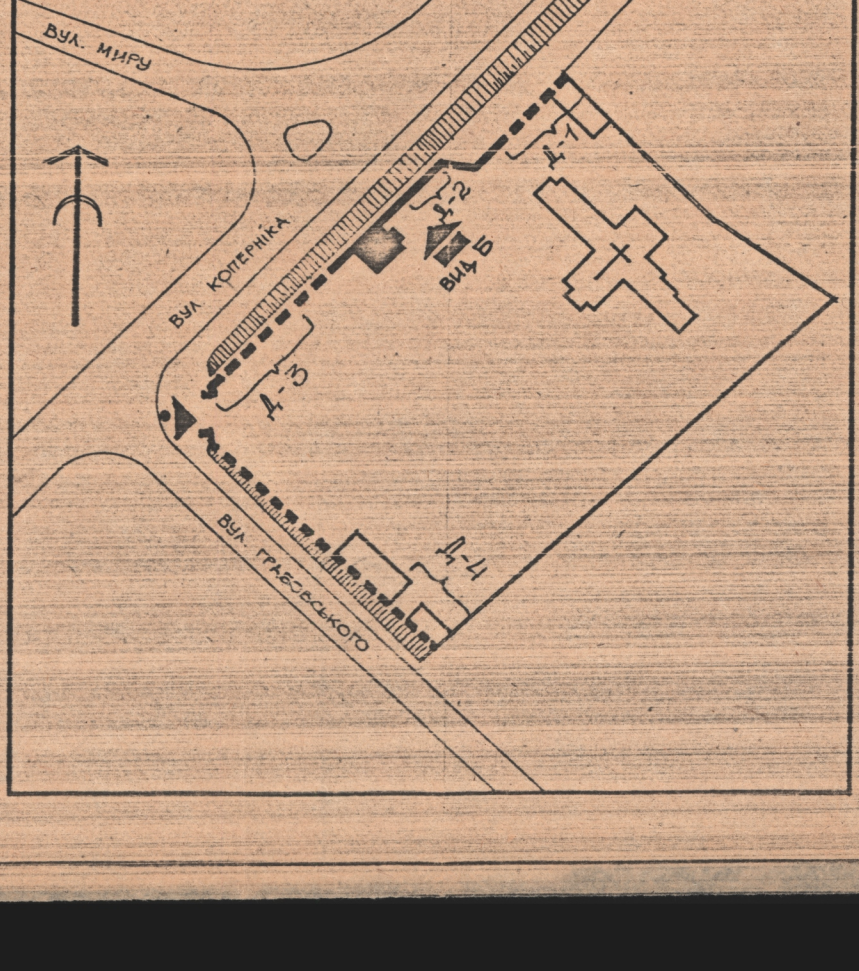

1) Вказівки по виконанню протиаварійних робіт див. текстову частину.

95 II-04-01

Ансамбль костелу св. Лазаря

ГАП	Новаківський	
Кер. гр.	Гевак	
Виконав	Гевак	
Перевірив	Мануйлик	

Північно-західна частина муру

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	8	

Фрагмент 4-4, вид Б

Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація”

АРХИВНЫЙ

Аварійна ділянка Д-1 (Σl=21000 мм)

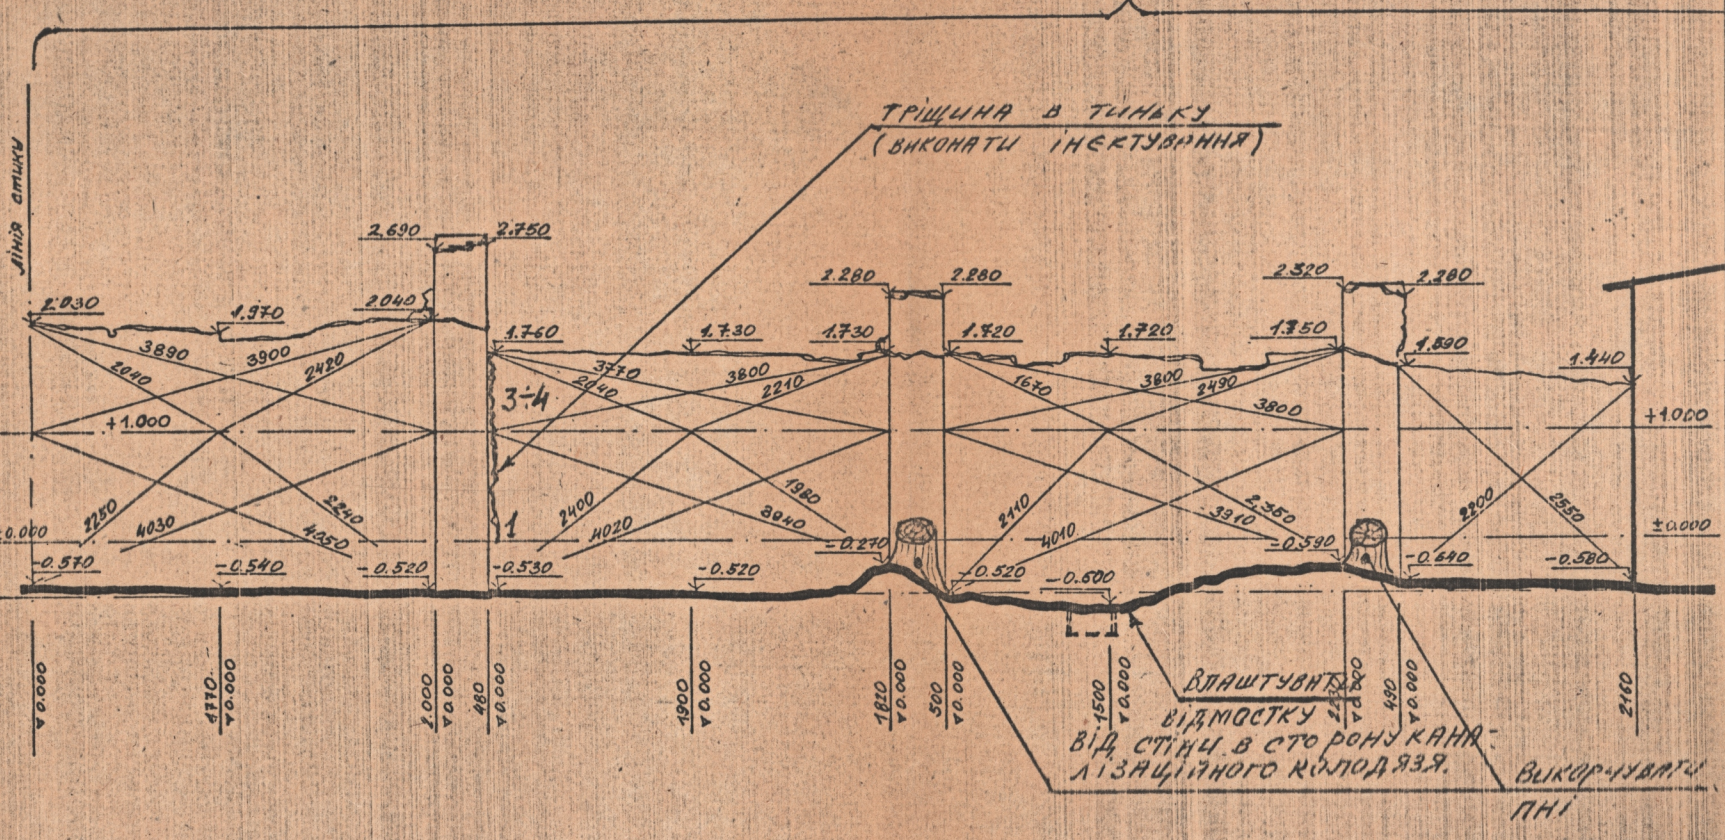

Тріщина в тиньку (виконати інєктування)

Влаштувати відмостку від стіни в сторону каналізаційного колодязя.

Викорчувати пні

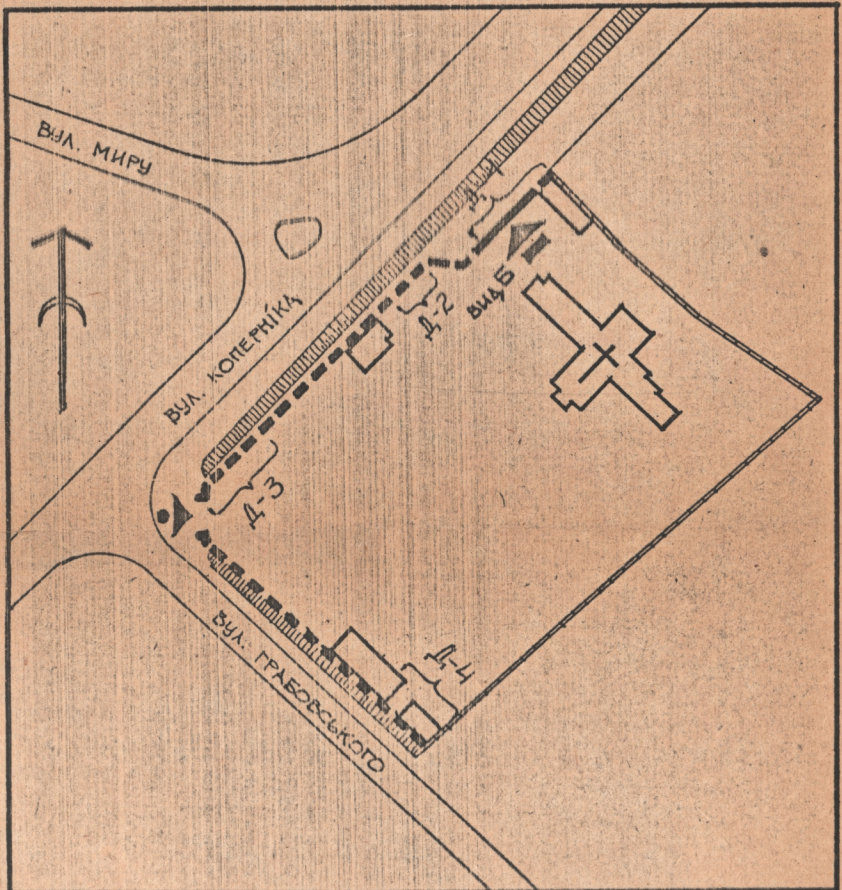

М 1:50

1. Загальні примітки див. текстову частину

			95		ІІ-04-01
ГАП	Новаківська		Ансамбль костелу св. Лазаря		
Кер. гр.	Гевак				
Виконав	Гевак	Гевак	Північно-західна частина муру	Стадія Р	Аркуш 9	Аркушів
Перевірив	Мануйлик				
			Фрагмент Б-Б, вид Б	Держбуд УРСР „Укрзахідпроектреставрація" м. Львів	