

2

22.08.2015-Archive - 155

2



ЛВІВСЬКА
МІЖОБЛАСНА
СПЕЦІАЛЬНА
НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА
МАЙСТЕРНЯ

ДЕРЖБУД УРСР

УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКО-
ВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ

Житловий будинок №5

по вул. (Д. Галицького) / Гаврицького

м. Львова

Технічна документація

ВЕРЕСЕНЬ

1976 р.

Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History

ДЕРНБУД - УРСР

ЛВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № 2

Житловий будинок № 6 по
вул. Д.Галицького в м.Львові

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ




Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

Головний архітектор

 І. МОГУТИЧ

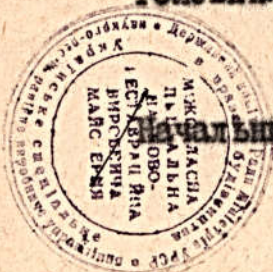

Начальник НДРВ - 2

 Є. СОБОЛЕВСЬКИЙ

м. Львів - 1976 р.

Матеріали технічної документації
підготували :

Архітектори :

Ю. Соколов
Н. Ткаченко

Ю. СОКОЛОВ

Н. ТКАЧЕНКО

Старший науковий
співпрацівник

В. ВУЙЦИК



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ :

- 1. Реставраційне завдання**
- 2. Акт технічного стану**
- 3. Коротка історична довідка**
- 4. Обмірні креслення**
- 5. Фотофіксація існуючого стану та
натурних об'єктів**



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

" ЗАТВЕРДЖЕНО " :

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ І АРХІТЕКТУРИ ДЕРБЗБУДУ
УРСР

С.М.МИРГОРОДСЬКИЙ

" " 1976 р.

" ПОГОДЖЕНО " :

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
В СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА ТА
АРХІТЕКТУРИ ЛЬВІВСЬКОГО
ОБЛВИКОНКОМУ

А.М. ПУЛЯР

" " 1976 р.

РЕСТАВРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

на проведення науково - реставраційних та
проектно-дослідних робіт по опорядженню
фасадів житлових будинків XIX ст. по
вул. Ів.Федорова, 21, Валовій, 5, Друкарській, 11,
пл.Д.Галицького, 16, пл.Д.Галицького, 13,
вул.Д.Галицького, 3, Д.Галицького, 6

Житлові будинки, що реставруватимуться, належать до періо -
ду остаточного формування забудови заповідника і побудовані в
середині XIX - на початку XX ст. Фасади будинків мають стильові
ознаки романтизму, еклектики, сецесії, модерну. За період існу -
вання вони неодноразово ремонтувались і частково перебудовувались.

Основним завдання реставраційних робіт повинно бути
опорядження фасадів споруд, беручи до уваги комплексний підхід
до реставрації житлової забудови заповідника, який має своєю
метою створення гармонійного архітектурного середовища.

Документація повинна бути розроблена на основі даних,
одержаних внаслідок літературних та архівних матеріалів, а також
натурного обстеження споруди і бути представлена в наступному
об'ємі :

1. Акт технічного стану фасаду
2. Коротка історична довідка
3. Схематичні обміри М 1:100
4. Фотофіксація
5. Журнал зондажів



6. Робочі креслення пофарбування фасадів м 1:50.

Роботи виконуються при авторському нагляді .

Начальник відділу охорони та експлуа-
тації пам'ятників архітектури

М. Онишко .

" " _____ 1976 р.

Директор Львівського Державного
історико-архітектурного заповід-
ника

В. Плехівський

" " _____ 1976 р.

Головний архітектор Львівської
М/О СНРВ майстерні


І. Моритич

" 13 " VII _____ 1976 р.



АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

фасаду будинку № 6 на вул. Д.Галицького м.Львова

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі архітектора державного історико - архітектурного заповідника м.Львова тов. ОУГОЛЬ Н.Є. та архітектора НДРВ - 2 Львівської м/о СНРВМ тов. СОКОЛОВА В.І. склали цей акт в цьому, що цього числа нами проведено на місці обстеження фасадів житлового будинку № 6 на вул.Д. Галицького в м.Львові :

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Трьохповерховий будинок, житловий, побудовано в 1894 році. Споруда цегляна, поштукатурена, без стилізованих ознак, еклітична. Будинок з підвалами. Вхід - один, зміщений від осі. Перекриття сіней плоске, підлога паркетна. Сходи - з дубу, в задовільному стані, балюсини різьблені, багатьох не вистачає. Поруччя вимагає ремонту і розчищення.

II. КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

1. Цоколь - можливо, цегляний, поштукатурений, оформлений під камініні блоки з поверхнем під "дикий" камінь. Стан штукатурки незадовільний.
2. Стіни - цегляні, поштукатурені. Перший поверх - з горизонтальним рустуванням, двох верхніх поверхів - гладкі. Більшу частину фасаду займають віконні прорізи і їх обрамлення. Штукатурка стін вимагає ремонту.
3. Карнизи - I-й поверх завершується профільованим карнизом середньої складності. Кладка в задовільному стані. Вінець карниз - розвинутий, складний, покритий профільованим залізом, на декоративних кронштейнах. Штукатурка обох карнизів вимагає ремонту, також профільоване залізо, яке значно пошкоджене.



4. Вікна, двері. Дверний проріз в будинок - прямокутний. Заповнення - двохстулкове, дубове, з фрамугон. Дверні заповнення з різьбленими елементами, частково втраченими. Прорізи полотен оформлені ажурною декоративною металевон решіткою, частково пошкодженон. Прорізи осклені фактурним склом. Таким же склом засклена фрамуга, оформлена декоративними металевими ґратами.

Всі елементи дверного заповнення вимагають ремонту, розчищення, покриття лаком.

Всі віконні прорізи - прямокутні. Прорізи 1-го поверху відрізняються від двох верхніх. Зокрема, різної висоти проріз зліва і 2 прорізи справа від входу, найближчий до дверей один з двох прорізів, очевидно, пізнішого походження, тому що під ним в цоколі, існує закладка, очевидно, колишнього дверного прорізу. Заповнення вікон 1-го поверху - просте, соснове, фарбоване. Віконні заповнення двох верхніх поверхів - двох типів рисунку. Вимагають заміни, ремонту, фарбування. Прорізи, горіща - прямокутні, лекачі з дерев'яними рамами, але без осклення.

III. ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Над двома вікнами 1-го поверху, що містяться по один бік від входу і над входом - єдиний елемент оздоблення - це декоровані кронштейни. В місцях перемичок над цими віконними прорізами горизонтальна тяга русту переривається.

Лінійне обрамлення вікон другого поверху насичене, з фронтонами. Всі прорізи цього поверху з цоколями, об'єднаними тягою по підзаконню. Під вікнами - гірлянди: по осі прорізів - замкові декоративні камені.

Прорізи 3-го поверху обрамлені прямокутними обрамленнями, під підвіконними - декоровані. Обрамлення профільовані, об'єднані порівняно з 2-им поверхом.



Другий поверх завершується профільованою тягою.

Фриз завершується тягою з сухариків. Слухові вікна - з профільованим обрамленням, простінки між ними декоровані гірляндами.

Всі елементи декору - ліпні, виконані в штукатурці. Вимагають розчищення, ремонту, відтворення частково втрачених деталей.

IV. Водовідвідна система зовнішня, пошкоджена, вимагає заміни. Всі підвіконні зливи і покриття тят з заліза вимагають заміни.

Ю. Скороб

Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History

КОРОТКА І ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Будинок № 6 на вул. Д. Галицького збудований у 1894 р. за проектом архітектора Куїна^{1/}. Перед тим на цьому місці стояв невеличкий партерний будинок з 1866 р., який згідно підпису на проекті призначався для крамниці.^{2/}

Сучасний будинок – це триповерхова будівля з досить вузьким фасадом. Перший поверх рустований і відділяється від двох верхніх карнизом. Входові двері зміщені вправо. Справа від них одне, зліва два вікна без обрамлень. Над дверима і над двома лівими вікнами замкові консолі. Другий і третій поверхи мають по чотири вікна з обрамленням. Декоративними елементами, які окривляють фасад є ліпні гірлянди під вікнами другого поверху і між вікнами горища під вінцевим карнизом, а також трикутні фронтони над вікнами другого і сандрики над вікнами третього поверхів. Верхній карниз оздоблюють сухарики і консолі.

В цілому фасад відповідає проєктові, за винятком першого поверху. В проєкті двоє східних дверей і по одному вікну з боків. На існуючому стані ліві двері перероблені на вікно, вікна ж зменшені з розмірі.

Щодо стилю будинок нічим не виділяється з маси інших подібних йому будівель, другої половини і кінця XIX ст., коли в архітектурні панувала еклектична течія.

^{1/} ЛДОВА, ф. 2, м. 1, од. зб. 2903

^{2/} Там же.



ХРОНОГРАФІЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

- Рік 1866 - Просьба власника парцелі № 330 / місто /
на будівництво дому.
- "- - Проект на будівництво будинку під крамницю
/ фасад, розріз поперечний, план фундаменту і пер-
шого поверху, ситуація /. На ситуаційному плані
будинку № 8, 12 і наступні ще не існують.
- 1894 р. - Просьба на дозвіл на будівництво триповерхового
будинку на парцелі № 360, виділеної з парцелі
№ 330. Дозволено 30.У - 1894 р.
- "- - Проект на будівництво триповерхового будинку на
парцелі № 330 / фасад, плани I, II, III поверхів, роз-
різ, ситуація /. Будівничий Кунн.
- 1935 - ситуаційний план вул. Д. Галицького з каналом.

Склад :

В. Вулицький


В. ВУЛИЦЬКИЙ



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

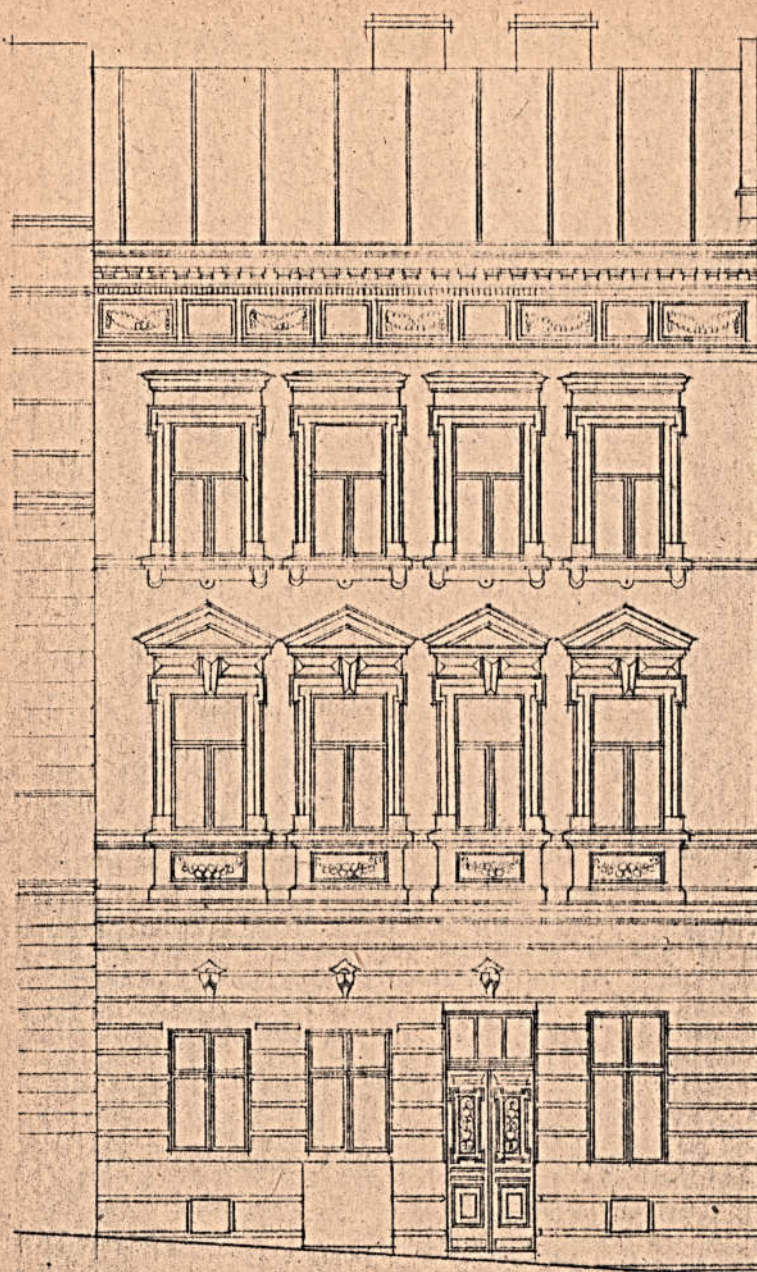

1 0 1 2 3 м
1:100

вул. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 6



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History



Гасад з вул. Д. Тимирязова





Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History



Фрагмент фасаду





Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History



Головний вхід

