

ДЕРЖАВА УКРАЇНИ

"НАДІ Проектреконструкція"

Заказовий філія

Замовлення: 36390-94

Замовник: Фіз. м. Любимир

"Гарніші дпроектреставрація"

ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ

про стан водопроводу та каналізації будинку №2, п.ч. Ринков.
по вул.Степанівській

з м. Львів



Управління
охорони
історичного
спадщини



Державний історичний
сервіс

Дир.

Нач.



[Signature]

М.П. Філія

[Signature]

О.П. Гречаник

м. Львів - 1999 р.



I. ВХІДНІ ДАНІ .

Технічні засновки про припинення замкнення будинку та стан каналізаційного випуску та водопровідного майдану будинку №42 по вул.Старопрітвіцькій в м. Львові згідно з актом на підставі необхідних даних:

1. Акта-замовлення ЖБ м.Львова від 30.XI.98 р. за № 16.40/838;
2. плану 1-го поверху;
3. обстановки підвалу, підпір'я, мереж водопроводу та каналізації житлового будинку до місця підключення до міських мереж.
4. Акта Співитуту „Виробничо-технічної інженерії“

II. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСЛЕДЖЕННЯ ПРИ ВХІДІ НА МІСЦЕ .

На основі вхідних даних працівниками Львівського філіалу "НДІпроектреконструкція" проведено обстеження будинку №2 по вул.Старопрітвіцькій в м. Львові з метою визначення місця з'єднання та стану випуску каналізації та майдану водопроводу.

Обстеження будинку в 3-х поверхових, побудованих в ХІІІ ст. в підвалі і гаражі.

В будинку проводиться капітальний ремонт, внутрішні стіни і перегородки розібрані, труби внутрішньої системи водопроводу та каналізації по поверхтах демонтовані.

Будинок має вхід водопроводу № 25 в підвалі. Облік води здійснюється лічильником, розташованим в підвалі. Вхід водопроводу виконаний із сталевих водогазопровідних труб з 20-30-ті роки /період експлуатації чорних труб – 15 років, електричних 30 років/, з'єднується в незалежному стовпі, до є припинення часткового замкнення на будівельних конструкціях.

Вхідні побутові стоки від санітарних приладів будинку здійснюються самовпливом в "старий" аварійний колектор міської каналізації діаметром 100/160 см. В місці проведення до цього колектору стіка колодязя квадратної форми розміром 60х60 см вуровняна з будинком поверху, глибше 2м, з часом засипання /КІІ-4.



При капромонтажі був знайдений збитий цементом колодезь АН-3, який з'єднаний з вуличним колодезем АН-4 трубою діаметром 100/160 см.

Після цього був побудований новий вуличний колектор діаметром 40/76 см.

Випуск з подвір'я буд. № 2 на тротуар біля фундаменту порівнюється і з'єднуєся короничною трубою діаметром 200 мм з новим колектором в колодезі АН-5.

Випуск стоків від квартири відбувається в колодезі дзорової каналізації та "на глухо" в трубу Ø 300 мм колодезів АН-1 та АН-2. В колодезі АН-1 приєднання випуск від водостіку Ст А2-1.

Водостічні труби на вуличному фасаді будинку до вуличної каналізації не приєднані, дозові стоки зливаються на тротуар.

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ.

1. Необхідно замінити вступ водопроводу на нові одиничні труби. Від водопроводу та випуск каналізації і герметизувати від проникнення ґрунту в будинок згідно ТН УЗТЗ-3 Аспромет м.Вільнюс.

2. Приєднання "на глухо" від квартири до труби дзорової каналізації в результаті нецільності в місцях приєднання, призводить до руйнування фундаменту зі сторони дзорового фасаду.

Необхідно замінити трубу Ø 300 мм колодезів АН-1, АН-2 на нову з діаметром "глухо" приєднання до неї.

3. Підземна частина водостічного стояка Ст А2-1 виконана з чавунної труби Ø 150 мм, яка пошкоджена, що спричиняє руйнування фундаменту.

Необхідно замінити підземної частини водостічного стояка Ст А2-1 на чавунну трубу Ø 150 мм.

ВЕРІФИКАЦІЯ

ВІСНОВАК

В.В. КОСИЛІВ

С. СКОБІЛОВА

ПОСТАЖНИЙ ПЛАН

На цей час дату **7.10.2018**
Львів

Створений: **2018.10.07**


Замовник



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

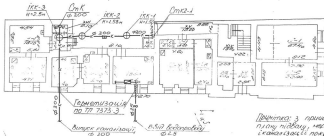

Масштаб 1:200

Примітка: з припущення відсутності
підлоги підлоги, мережі водопроводу
і каналізації показані на плані
і поверну

План виконано: **2018.10.07**

Масштаб: **1:200**

УТВЕРЖДАЮ:

Масштаб: **1:200**

105

105

Брандлер

ПРОВОДНИК

Львів, 14.10.2018

