11

№1142
31.07.87г.

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка арх. XVII ст. костьол єзуїтів в м. Львові вул. Театральна, 11. Інженерні дослідження по фасадах та даху над лівою навою костьолу

Том I кн. I.

198 р.

м. Львів 7

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР – УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО – РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ " УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ "

ЛЬВІВСЬКА

КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО – РЕСТАВРАЦІЙНА

МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури / охор. № 338 / ХУП ст. костьол Єзуїтів в м. Львові вул. Театральна, 11

Інженерні дослідження по фасадах та даху над лівою навою костьолу

т. I кн. I, вип. 2
Шифр 87 – 119 – ІН

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальник Львівської КАРМ І.Р. Могитич

Головний спеціаліст ЛКАРМ І.М. Ковалишин

Головний архітектор проекту Є.В. Соболевський

Львів – 1987 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного
Центр міської історії Center for Urban History

Склад проектно-кошторисної документації, згідно договору № 87-119 від 15 травня 1987р.

№№ пп	Назва документації	Шифр
1.	а/ Попередні роботи по фасадам б/ Фотофіксація до попередніх робіт	87-119 Т.1, Кн.1, Вип.1
2.	Архітектурні обміри фасадів	87-119 Т.2, Кн.1, Вип.1
3.	Архітектурні обміри фрагментів споруди: а/ віконні прорізи вежі б/ приміщення горища бічної нави	87-119 Т.2, Кн.1 Вип.2
4.	Інженерні обстеження фасадів та дахів	87-119 Т.1, Кн.1, Вип.2
5.	Робочі креслення відтворення конструкцій дахів	87-119 Т.3, Кн.1, Вип.1
6.	Робочі креслення відтворення віконних заповнень	87-119 Т.3, Кн.1, Вип.2
7.	Робочі креслення реставрації фасадів	87-119 Т.3, Кн.1, Вип.3
8.	Паспорт кольорового пофарбування фасадів	87-119 Т.3, Кн.1, Вип.4
9.	Дефектний акт та кошторис на першочергові роботи	87-119 Т.4, Кн.1, Вип.1

uma.lvivcenter.org

Замовник: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР.

Стадія: Обстеження

Авторський колектив і відповідальні виконавці.

Прізвище	Посада	Ступень участі в розробці
Римар Я. В.	ст. інженер	Відповідальний виконавець

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Головний архітектор проекту Соболевський Є. З.

Керівник групи Шполянський О. С.

Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ	Аркуш	Виконав	Римар		06. 1987 р.
	2	перевірив	Шполянський		

uma.lvivcenter.org

Зміст тому

№ п/п	Найменування	Сторінки
1	Схема плану костьолу Єзуїтів	4
2	Фасад в осях і-А	5
3	Фасад в осях 1-4	6
4	Текстова частина	7
5	Фрагмент плану в осях Ж-Б; 1-2;	8
6	Розріз 1-1	9
7	Текстова частина	10-11

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


Дане „Заключення"
опрацював ст. інженер Римар Я. В.

Дата: 23.06.1987 р.

Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ	Аркуш	Виконав	Римар		06.1987р
	3	Перевірив	Шполянський		

uma.lvivcenter.org


Схема плану костьолу єзуїтів.

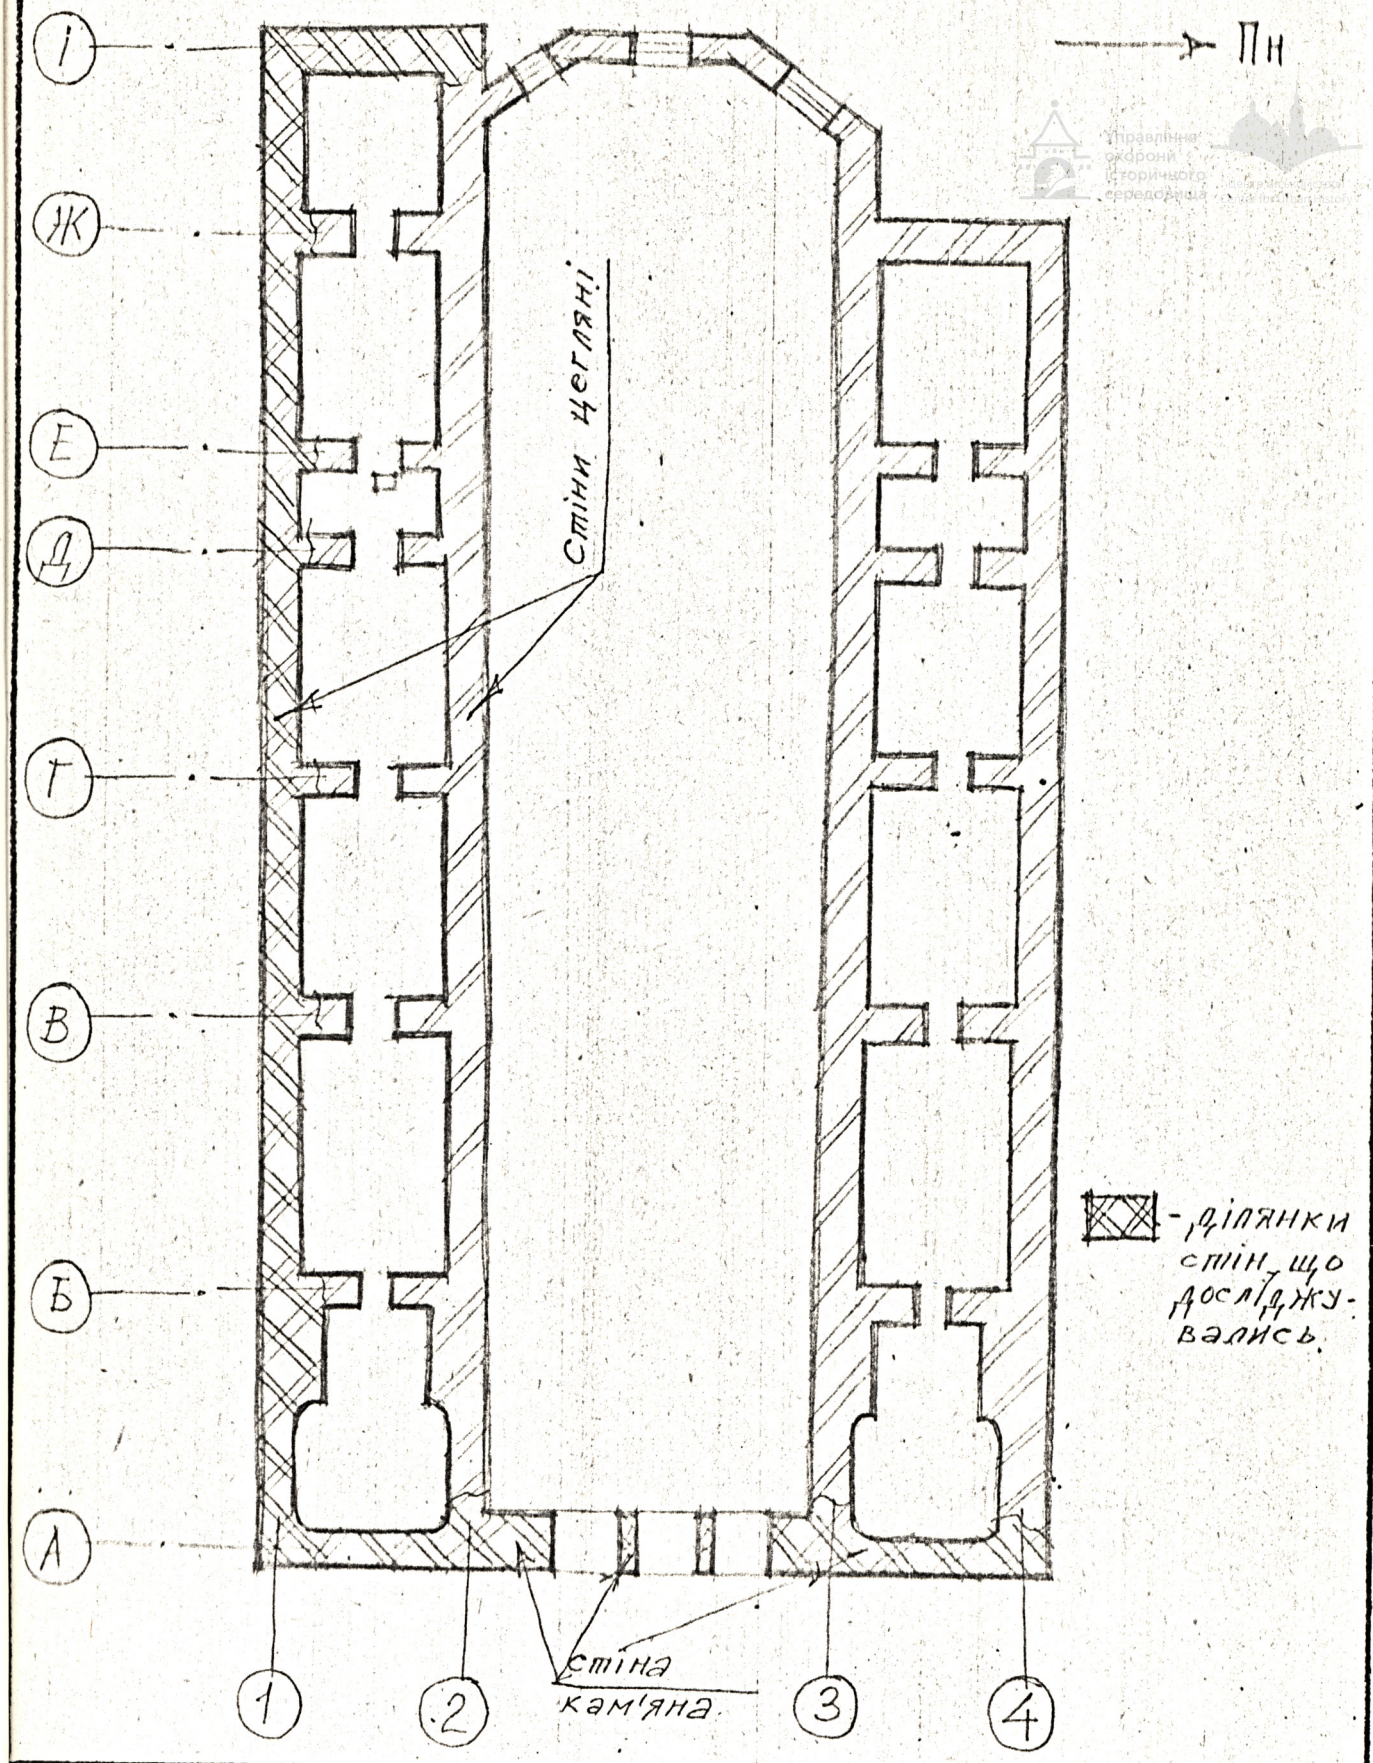

Управління охорони історичного середовища

Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ	АРКУШ	ВИКОНАВ	Римар		06.1987р.
	4	ПЕРЕВІРИВ	Шполянський		

uma.lvivcenter.org

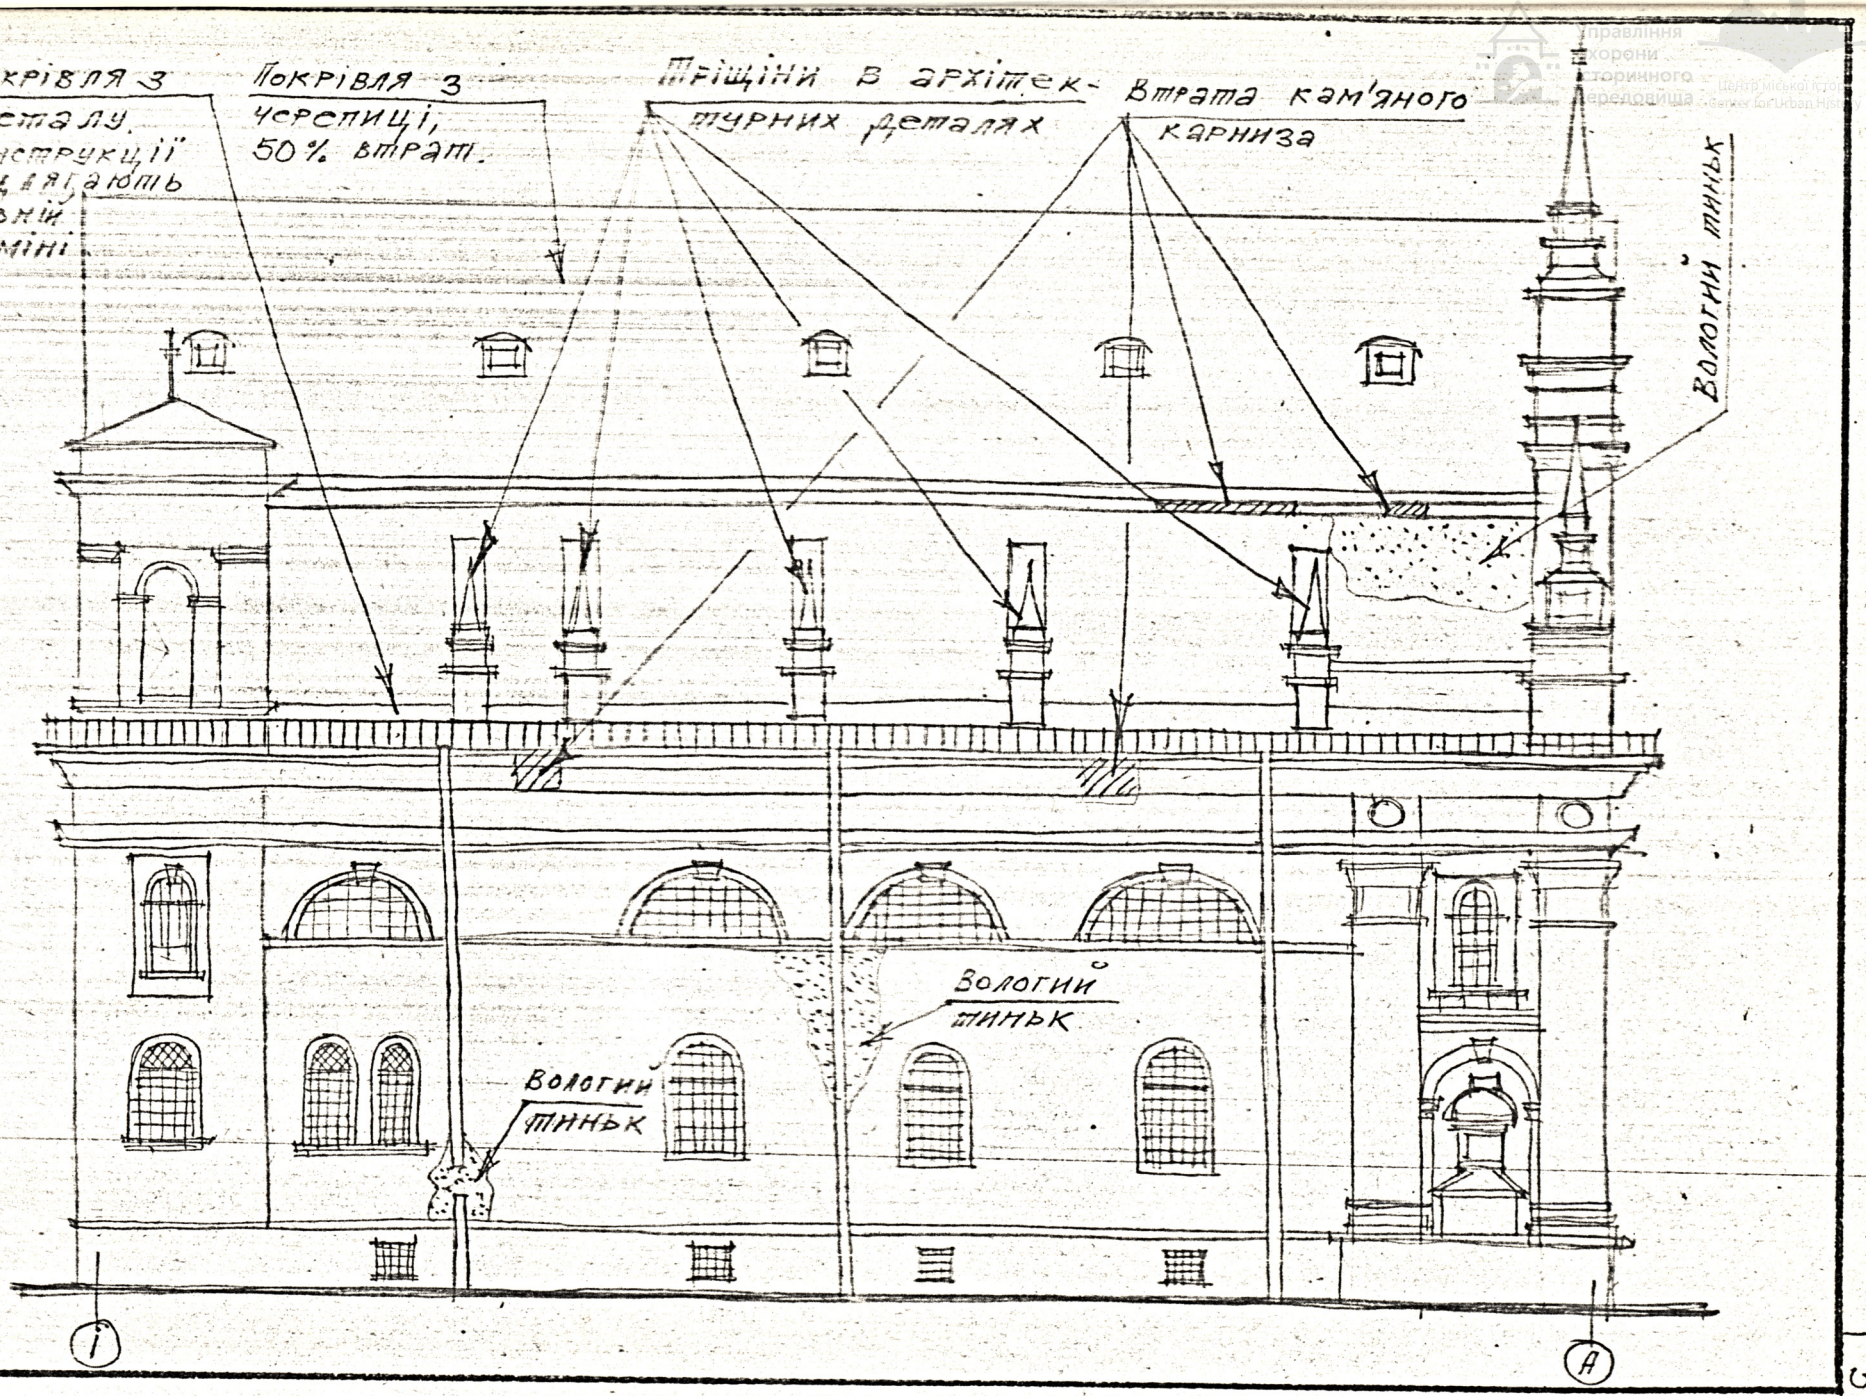


Церкбуд УРСР "Укрпроектреставрація" Львівська Філія			
5	Аркуш	Виконав	Римар
Перевірив	Шолоянський		
			06. 1987р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центральний історичний центр Urban History

Фасад в осях 1-4

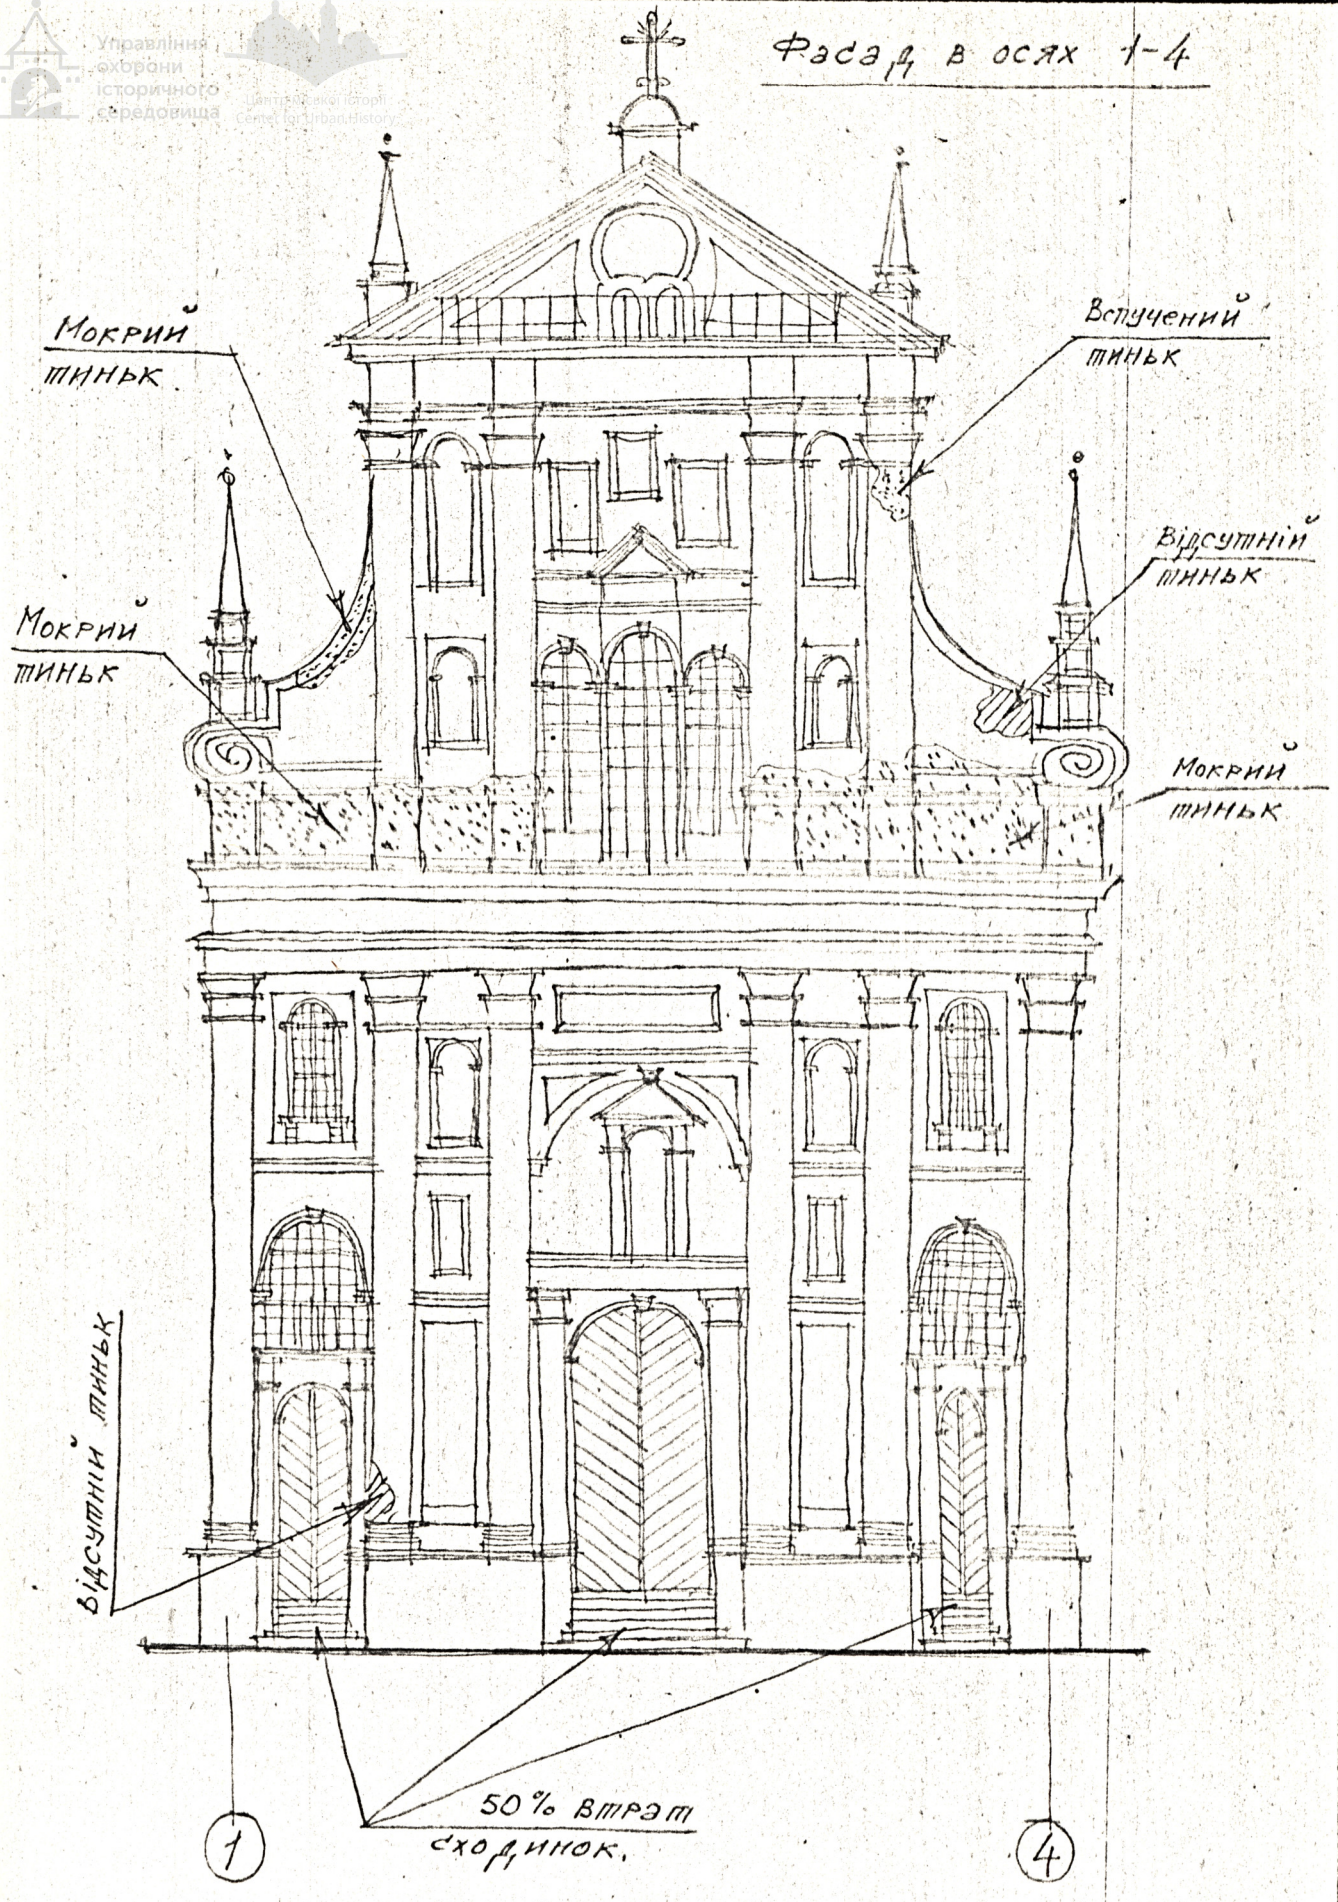

Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація Львівська КАРМ	АРКУШ	ВИКОНАВ	РИМАР	Я. Ри...	06. 1987р.
	6	ПЕРЕВІРИВ	Шполянський		

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища

Стіни:

На основі обстежень виявлено:

– регулярна кладка стін в осях 1-А виконана з цегли з внутрішнім та зовнішнім потинькуванням;

– регулярна кладка стін в осях 1-4 виконана з природнього каміння правильної форми;

– цоколь виконаний з природнього каміння правильної форми;

– карнизи виконані з природнього каміння;

– контрфорси виконані з цегли;

– фронтон в осях 1-4 виконаний з цегли;

– зовнішні архітектурні деталі виконані з природнього каміння;

– перемички арочні виконані з цегли та природнього каміння; рядові – з природнього каміння;

Дефекти: 1) часткова втрата кам'яних карнизів;


2) тріщини в зовнішніх архітектурних деталях;

Висновки: Стіни знаходяться в задовільному стані;

Держбуд УРСР "Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ	Аркуш	Виконав	Римар		06. 1987р.
	7	Перевірив	Шполянський		

uma.lvivcenter.org

Фрагмент плану костьолу лівої нави

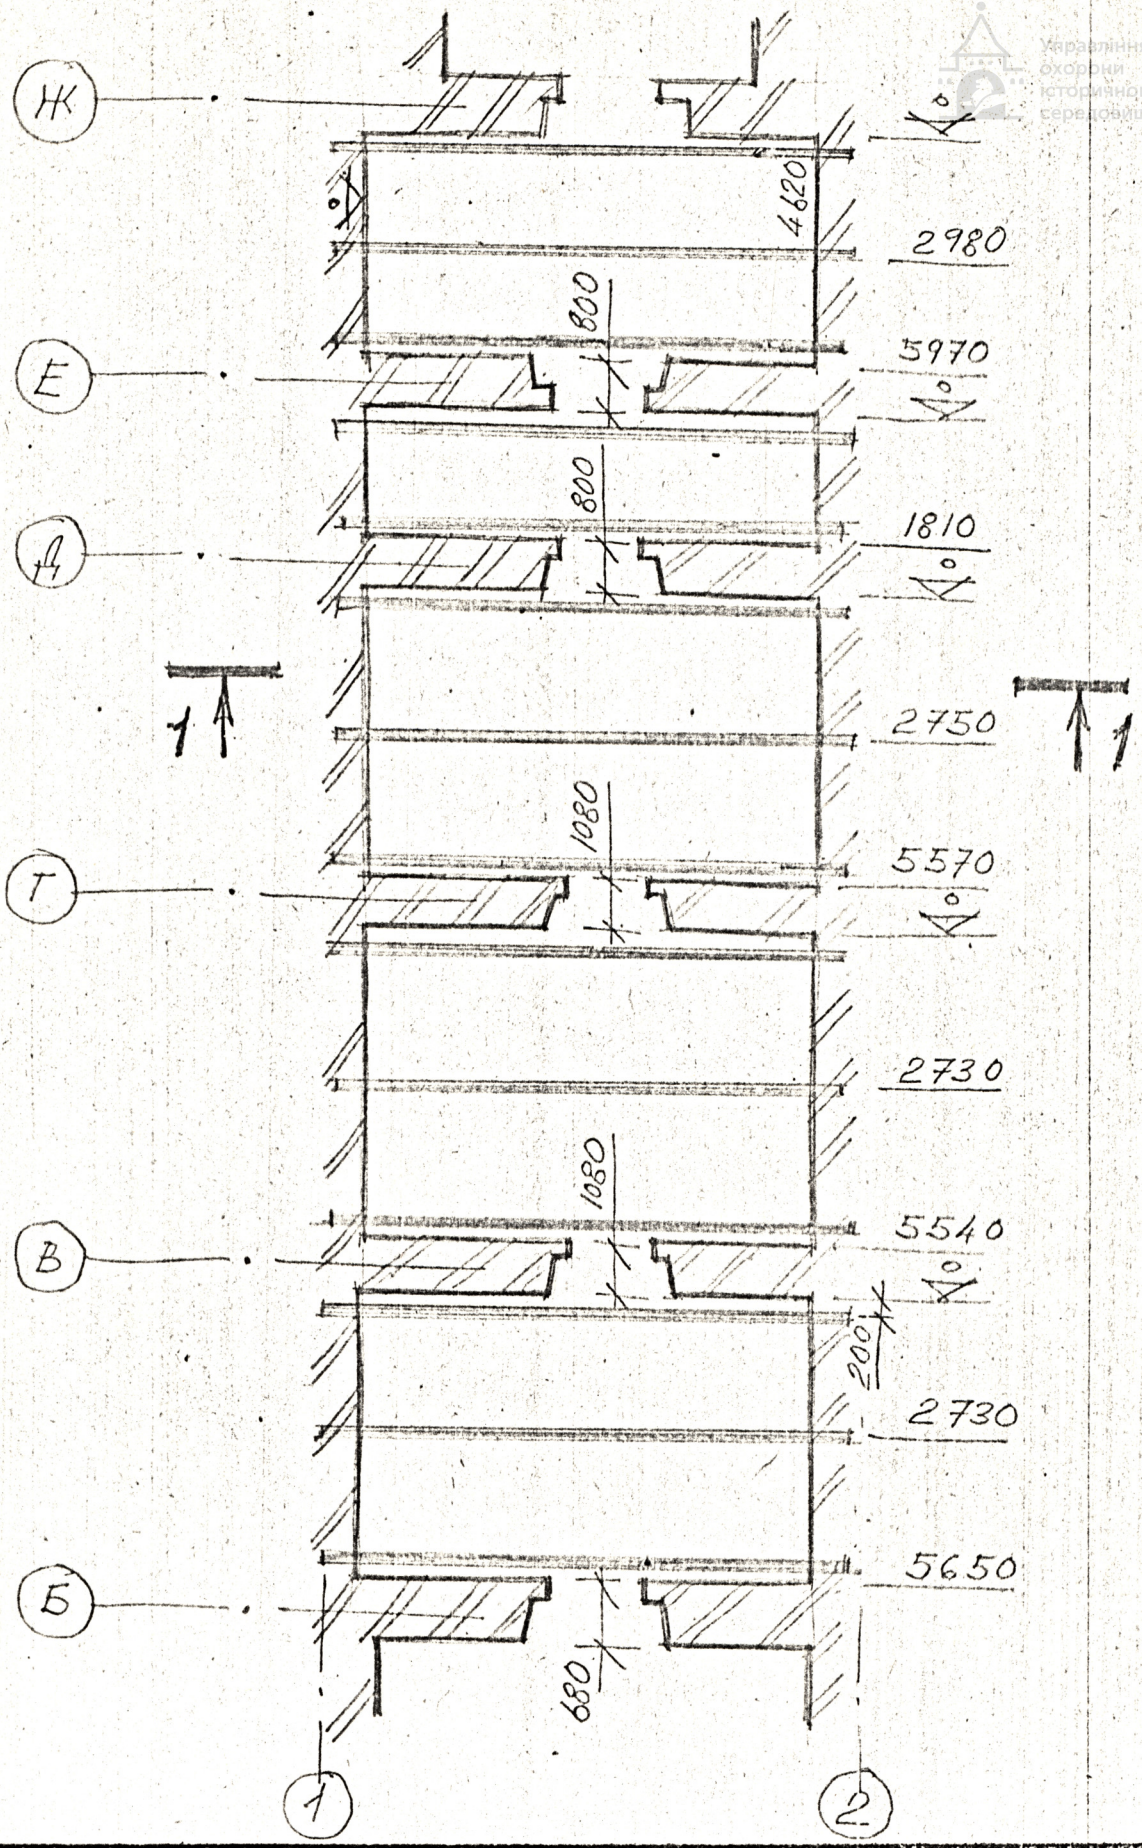

Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація Львівська КАРМ	АРКУШ	ВИКОНАВ	Римар		06.1987р.
	8	ПЕРЕВІРИВ	Шполянський		

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівські Карм	Яркуш	Римар	06. 1987р.
9			
Перевірив	Виконав	Шпоцянський	

1 - 1

uma.lvivcenter.org

Конструкції даху південної нави костьолу.

На основі обстежень конструкцій даху південної нави костьолу, перевірочних розрахунків виявлено:

1. Елементи конструкцій даху січенням:
   елемент 1 - 240 × 200 (мм)
   -"- 2 - 220 × 190 -"-
   -"- 3 - 190 × 160 -"-
   -"- 4 - 190 × 160 -"-
   -"- 5 - 190 × 160 -"-
   -"- 6 - 130 × 130 -"-
   -"- 7 - 190 × 130 -"-
   -"- 8 - 160 × 160 -"-
   -"- 9 - 130 × 25 -"-

2. Покрівля даху з покрівельного заліза по дерев'яному настилу; що привело до труднощів з провітренням нижньої поверхні заліза, в результаті чого виникла посилена його корозія;

3. Дошки (елемент 9) пошкоджені гнилью та шашелем;

4. Елемент 8 майже по всій довжині пошкоджений гнилью;

5. З'єднання елементів 1 і 2 майже у всіх місцях пошкоджені гнилью;

6. Елементи 5 і 7 по своїй довжині мокрі та в деяких місцях пошкоджені гнилью та шашелем.

7. В місцях примикання елементів 1 та 2 з цеглою відсутній шар гідроізоляції, що привело ці елементи до пошкодження гнилью та шашелем.

Держбуд УРСР "Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ	Аркуш	Виконав	Римар		06.1987р.
	10	перевірив	Шполянський		

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Висновки:

В зв'язку з великим пошкодженням конструкцій даху гнилью та шашелем, покривельного заліза корозією, конструкції даху вимагають повної заміни.

Управління охорони історичного середовища

Держбуд УРСР "Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ	Аркуш	Виконав	Римар		06.1987р.
	11	Перевірив	Шполянський		

uma.lvivcenter.org